



Inhalt

Kapitelübersicht und Seitenfolge

01	Kurzfassung für den Sachverständigen	4
02	Fahrzeugidentität und besondere Basis	8
03	Umfang und Philosophie des Neuaufbaus	12
04	Achleitner-Allrad, Achsen und Kardanstrang	16
05	Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlage	34
06	Motor - F1C 3.0 HPI und umfangreiche Peripherie	47
07	Klimaanlage und Heizung	77
08	Kraftstoffsystem	88

Inhalt · Fortsetzung

Kapitelübersicht und Seitenfolge

09	Abgasanlage und Emissionssystem	92
10	Karosserie, Frontstruktur und Unterboden	99
11	Fahrerkabine und Bedienung	109
12	Wohn- und Expeditionsausbau	116
13	Dokumentationsqualität und Nachvollziehbarkeit	127
14	Bewertungslogik und Wiederherstellungsaufwand	129
15	Zusammenfassung	131

Kurzfassung für den Sachverständigen

01

KAPITEL

Dieses Fahrzeug ist kein gewöhnlicher Iveco Daily mit altersüblicher Reparaturhistorie. Es handelt sich um einen über mehrere Jahre systematisch technisch neu aufgebauten Iveco Daily IV 50C18 mit seltenem Achleitner-4x4-System und individuell ausgeführtem Fernreiseausbau. Der Neuaufbau umfasst nahezu alle wertbestimmenden Nebenaggregate, Achs-, Brems-, Fahrwerks-, Kühl-, Klima-, Kraftstoff-, Ansaug-, Abgas- und Bedienkomponenten sowie große Teile der Karosserie- und Innenraumausstattung.

Die aktuelle Master-Ersatzteilliste enthält 390 einzeln dokumentierte Positionen. Davon sind 382 Positionen als eingebaut bzw. ausgeführt erfasst. Hinzu kommen Baugruppen, Sätze, Kleinteile, Befestiger, Dichtungen, Schellen und Verbrauchsmaterialien, sodass die tatsächliche Zahl der erneuerten Einzelkomponenten deutlich über der Zahl der Tabellenpositionen liegt.

Der Arbeitsumfang liegt nach Projektdokumentation bei rund 3.500 Stunden Eigenleistung. Der Materialeinsatz liegt größenordnungsmäßig bei rund 110.000 €. Entscheidend für die Bewertung ist jedoch nicht die Addition historischer Einkaufspreise, sondern die Frage, welcher Aufwand heute erforderlich wäre, um ein technisch, konstruktiv und ausstattungsseitig vergleichbares Fahrzeug wieder zu beschaffen oder wiederherzustellen.

Kernaussage für die Bewertung

Die ursprüngliche Laufleistung von rund 299.500 km beschreibt den Zustand des heutigen Fahrzeugs nur unzureichend. Zahlreiche verschleiß- und ausfallkritische Systeme wurden vollständig erneuert, neu aufgebaut oder fachgerecht überholt. Die Bewertung sollte deshalb den dokumentierten technischen Ist-Zustand, die Seltenheit der Achleitner-Basis und den Wiederherstellungsaufwand stärker gewichten als eine schematische Kilometerwertminderung.

Aktueller Fahrzeugzustand



01

AKTUELLER ZUSTAND

Vorderwagen nach Abschluss der Montage: Frontmaske, Grill und Stoßfänger montiert; Wischerarme und Wischanlage vollständig installiert.

Motorraum mit umfassend erneuerter Peripherie sowie vollständig montierten Kühl-, Klima- und Ansaugkomponenten im aktuellen Zustand.

DOKUMENTATION · SEPTEMBER 2026

01 Kurzfassung für den Sachverständigen

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Bewertungsgegenstand

Seltener Iveco Daily 50C18 mit Achleitner-4x4-System, technisch und dokumentarisch weit über eine gewöhnliche Instandsetzung hinaus neu aufgebaut.

Projektumfang

Rund 3.500 dokumentierte Arbeitsstunden und etwa 110.000 EUR Materialeinsatz einschließlich Fahrzeugbasis; zahlreiche Baugruppen wurden vollständig zerlegt, geprüft und mit Neu- beziehungsweise OE-Teilen aufgebaut.

Bewertungsziel

Zur sachverständigen Prüfung wird ein Fahrzeugwert von 200.000 EUR gestellt. Dieser Ansatz liegt deutlich unter den rechnerischen Wiederherstellungswerten von ca. 285.000 EUR bei 50 EUR/h beziehungsweise ca. 372.500 EUR bei 75 EUR/h.

Abgrenzung

Der originale F1C-Rumpfmotor wurde wegen seines nachweislich sehr guten Zustands belassen: Die originalen Steuerketten von 2008, Kettenräder und Führungen zeigen keinen erkennbaren Verschleiß. Statt eines unnötigen Motortauschs wurde die gesamte Motorperipherie umfassend erneuert. Entsprechend blieb auch das geprüfte originale ZF-Getriebe erhalten; es wurde ausgangsseitig neu abgedichtet und mit neuer Schaltperipherie aus Seilzügen und Schalthebel ausgestattet.

Motor und Peripherie



01

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktueller Motorraum: Kühlerpaket und Motorperipherie im fortgeschrittenen Neuaufbau.

DOKUMENTATION · 2022-2026

02 Fahrzeugidentität und besondere Basis

SYSTEMISCHER NEUAUFBAU

Iveco Daily IV 50C18 von 2008 mit F1C 3,0-l-HPI-Diesel, 130 kW / 177 PS, originale ZF-Sechsganggetriebe und seltenem Achleitner-Allradantrieb. Der sehr gute Rumpfmotor und das gute ZF-Getriebe wurden befundorientiert erhalten; die umgebenden Systeme wurden umfassend erneuert.

F1C-Rumpfmotor

Originale Steuerketten von 2008, Kettenräder und Führungen ohne erkennbaren Verschleiß; deshalb Erhalt des sehr guten Rumpfmotors und vollständige Erneuerung seiner Peripherie.

ZF-Getriebe

Originale Getriebe in gutem Zustand; Getriebeausgangsseite neu abgedichtet, neue Schaltseilzüge und neuer Schalthebel.

Achleitner-Allrad

Geländeuntersetzung, drei Sperren, zuschaltbare Vorderachse und neues Verteilergetriebe; alle als neu bezeichneten Komponenten sind tatsächlich Neuteile.

02 Fahrzeugidentität und besondere Basis

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Fahrzeugbasis

Iveco Daily IV 50C18, Baujahr 2008, 3,0-l-F1C-HPI-Dieselmotor mit 177 PS, zulässiges Gesamtgewicht 5,5 t und Achleitner-Allradumbau.

Sondertechnik

Zuschaltbarer Allradantrieb, Verteilergetriebe, Achleitner-Vorderachse, sperrbare Achssysteme und fahrzeugspezifische Schutz- und Führungskomponenten.

Fernreisekonzept

Kastenwagenbasis mit dauerhaft integriertem Wohn- und Expeditionsausbau, erhöhter Geländegängigkeit, großer Reichweite und auf Langzeitnutzung ausgelegter technischer Substanz.

Seltenheit

Die Kombination aus Daily-IV-Kasten, Achleitner-Umbau und umfassendem Neuaufbau ist am Markt nur sehr eingeschränkt direkt vergleichbar.

Technische Dokumentation



02

TECHNISCHER NACHWEIS

Fahrzeugansicht: die seltene Achleitner-Basis vor Abschluss des aktuellen technischen Neuaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Ausgangspunkt 2021



03

TECHNISCHER NACHWEIS

Kaufzustand 2021: Der Iveco Daily im orangefarbenen Ausgangszustand vor Beginn des umfassenden technischen und konstruktiven Neuaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Umfang und Philosophie des Neuaufbaus

03

KAPITEL

Ziel des Projekts war nicht, einzelne Defekte nacheinander zu reparieren. Das Fahrzeug wurde vielmehr systematisch zerlegt, geprüft und in technischen Funktionsgruppen neu aufgebaut. Verschleißteile wurden nicht nur dort ersetzt, wo bereits ein Ausfall vorlag, sondern in vielen Bereichen präventiv und baugruppenweise erneuert. Dadurch entsteht ein technischer Zustand, der sich deutlich von einer üblichen Instandsetzung eines Fahrzeugs dieses Baujahrs unterscheidet.

Wo verfügbar, wurden Original-Iveco-Teile oder hochwertige OE-/Markenkomponenten verwendet. Seltene Achleitner- und Iveco-Sonderteile wurden gezielt recherchiert und beschafft. Die Dokumentation umfasst Rechnungen, Bestelllisten, OE-Nummern, fotografische Zwischenstände und eine fortlaufend gepflegte Masterliste.

3.1 Quantitative Dokumentation

03 Umfang und Philosophie des Neuaufbaus

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Systemischer Ansatz

Nicht nur defekte Einzelteile wurden ersetzt: Achsen, Bremsen, Fahrwerk, Motorperipherie, Kühlung, Kraftstoff-, Klima- und Abgassystem wurden als zusammenhängende Funktionsketten bearbeitet.

Teilestrategie

Wo verfügbar kamen neue Original-Iveco-, Achleitner- oder hochwertige Erstausrüsterteile zum Einsatz; Dichtungen, Lager, Leitungen, Halter, Schrauben und Verbindungselemente wurden einbezogen.

Arbeitsqualität

Baugruppen wurden gereinigt, vermessen, eingestellt, konserviert, lackiert und vor dem Einbau fotografisch dokumentiert. Prüfwerte und Einstellmaße sind in Text, Bildern und Teilelisten festgehalten.

Nachvollziehbarkeit

Die Dokumentation verbindet Rechnungen, Bestelllisten, Teilenummern, Arbeitsfotos und den sichtbaren Einbauzustand. Die Masterliste dient als technische Teile- und Nachweisdokumentation ohne missverständliche Prüfkategorien.

Quantitative Dokumentation

POSITIONEN 1-14 VON 14

Hauptsystem	Positionen
Achsen, Allrad & Kardan	60
Bremsanlage	60
Karosserie, Türen & Exterieur	43
Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	36
Kühlung & Heizung	33
Fahrwerk & Luftfederung	30
Motor, Steuertrieb & Schmierung	28
Kraftstoffsystem	25
Klimaanlage & Nebenaggregate	22
Innenraum & Bedienung	18
Ansaugung, Ladeluft & Abgas	16
Wohn- & Expeditionsausbau	10
Elektrik & Energie	7
Räder & Bereifung	2

Quantitative Dokumentation

Masterliste nach Hauptsystemen · klare Teile- und Nachweisdokumentation

Achsen, Allrad & Kardan	60	Kraftstoffsystem	25
Bremsanlage	60	Klimaanlage & Nebenaggregate	22
Karosserie, Türen & Exterieur	43	Innenraum & Bedienung	18
Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	36	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	16
Kühlung & Heizung	33	Wohn- & Expeditionsausbau	10
Fahrwerk & Luftfederung	30	Elektrik & Energie	7
Motor, Steuertrieb & Schmierung	28	Räder & Bereifung	2

Die Masterliste dokumentiert 390 Einzelpositionen mit Baugruppe, Bezeichnung, Teilenummer, Menge, Einbaustatus und Nachweisquelle. Die klare Darstellung konzentriert sich auf die technisch und sachverständig relevanten Angaben.

Achleitner-Allrad, Achsen und Kardanstrang

04

KAPITEL

Der Allrad- und Achsbereich gehört zu den wertbestimmenden Kernbereichen des Fahrzeugs. Gerade bei einem seltenen Achleitner-Umbau ist nicht nur die Existenz des Systems entscheidend, sondern dessen technischer Zustand und die Verfügbarkeit der spezifischen Komponenten. Deshalb wurde hier besonders tiefgreifend gearbeitet.

4.1 Hinterachsdifferential - vollständiger Neuaufbau

Das Hinterachsdifferential wurde vollständig zerlegt und mit neuen Lagern sowie neuem Triebbling und Tellerrad aufgebaut. Die Übersetzung beträgt 9:44. Das Zahnflankenspiel wurde im Zuge des Neaufbaus präzise eingestellt; dokumentiert ist ein Backlash von 0,15 mm. Die verwendete Shim-Abstimmung betrug zuletzt links 1,90 mm und rechts 1,40 mm. Damit handelt es sich nicht um einen bloßen Ölwechsel oder Lagertausch, sondern um einen vollständigen Neuaufbau der entscheidenden Verzahnungs- und Lagerkomponenten.

04

Achleitner-Allrad, Achsen und Kardanstrang

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Hinterachse - klare Abgrenzung

Vom ursprünglichen Achsaggregat blieben ausschließlich der gusseiserne Achskörper und die nach Prüfung sehr gut erhaltenen Steckachsen erhalten. Sämtliche übrigen Komponenten der Hinterachse sowie die vollständigen Rad-/Bremsbaugruppen wurden erneuert.

Differential und Lagerung

Neuaufbau mit Radsatz 9:44, Ausgleichsgetriebekomponenten, sämtlichen Lagern, Dichtungen, Einstellscheiben und Befestigungsteilen. Das Zahnflankenspiel wurde mit 0,15 mm eingestellt; dokumentierte Shims: links 1,90 mm, rechts 1,40 mm.

Radenden und Bremsen

Radnaben, Radlager, Wellendichtringe, Bremsscheiben, Bremssättel, Beläge, Ankerplatten sowie Feststellbrems-/Trommelbremsmechanik einschließlich Federn, Nachsteller, Leitungen, Schläuche und Montageelemente wurden vollständig als Neuteile aufgebaut.

Luftfederung und Achsführung

Im Verlauf des umfassenden Neuaufbaus wurden beide Luftbälge, Achsführungs-/Querlenker, beide Stoßdämpfer, Höhensensoren/Niveausensoren und das achsnahe elektronische Steuergerät der Hinterachs-Luftfederung erneuert. Damit wurden Federung, Dämpfung, Führung und Niveauregelung systemisch bearbeitet.

Hinterachse · vollständiger Neuaufbau



04A

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktuelle Gesamtansicht der fertig aufgebauten Hinterachse von unten. Deutlich erkennbar sind das vollständig neu aufgebaute Differential mit neuem Radsatz 9:44, neuer Lagerung und neuen Dichtungen, die montierten Rad-/Bremsbaugruppen, Luftfederung, Stoßdämpfer, Achsführungs-/Lenkerelemente, Stabilisator und Gestänge. Erhalten blieben ausschließlich der gusseiserne Achskörper und die nach Prüfung sehr gut erhaltenen Steckachsen; sämtliche übrigen Achs- und Bremskomponenten wurden erneuert.

Hinterachsdifferential · neue Innenkomponenten



04B

TECHNISCHER NACHWEIS

Dokumentation der ausgebauten Differentialbaugruppe und der Neuteile. Der Neuaufbau umfasst Radsatz 9:44, Ausgleichsgetriebekomponenten, Lager, Dichtungen, Einstellscheiben und Befestigungselemente; der vorhandene Achskörper und die sehr guten Steckachsen bilden allein die weiterverwendete Grundsubstanz.

Hinterachsdifferential · Montage und Einstellung




04C

TECHNISCHER NACHWEIS

Geöffnetes Hinterachsgehäuse während des Neuaufbaus. Lagerung und Verzahnung wurden vollständig montiert und eingestellt. Das dokumentierte Zahnflankenspiel beträgt 0,15 mm; die verwendeten Einstellscheiben betragen links 1,90 mm und rechts 1,40 mm.

Hintere Radnaben- und Bremsbaugruppe · Neuteile

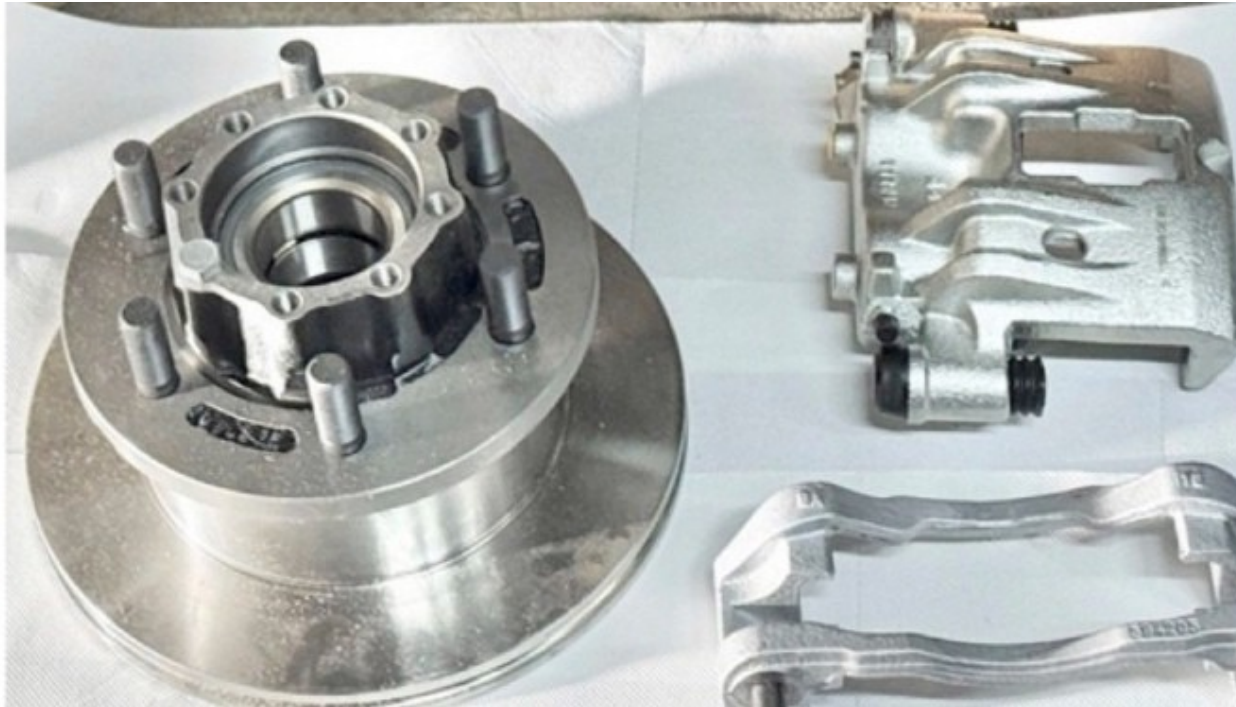

04D

TECHNISCHER NACHWEIS

Neue Radnaben-/Lagerbaugruppe, Bremsscheibe, Bremssattel und Träger vor der Montage. Ergänzend wurden Ankerplatten, Feststellbrems-/Trommelbremsmechanik, Beläge, Federn, Nachsteller, Leitungen, Schläuche, Dichtungen und Befestigungselemente erneuert.

Hinterachs-Luftfederung · erneuerte Komponenten



04E

TECHNISCHER NACHWEIS

Detailansicht der rechten Hinterachsseite nach der Erneuerung. Deutlich sichtbar sind der neue Firestone-Luftbalg, der neue Achsführungslenker (Querlenker), der erneuerte Stabilisator sowie der rechte Niveausensor mit seiner vertikalen Koppelstange. Die Aufnahme dokumentiert damit nicht nur Einzelteile, sondern die vollständig montierte Funktionskette aus Achsführung, Wankstabilisierung, Luftfederung und elektronischer Niveauregelung.

Kardanwelle



04F

TECHNISCHER NACHWEIS

Überarbeitet (neue Kreuzgelenke, neues Mittellager, komplette Welle auf dem Prüfstand fein ausgewuchtet und schwarz lackiert).

Kardanwelle · Mess- und Arbeitsnachweis

WUCHTPROTOKOLL · 24.07.2026

RECHNUNG UND ARBEITSUMFANG · JT-TECHNICS

Balancing protocol

Machine and device data

Machine:		Machine serial number:	
Device:		Device serial number:	
Rotor data			
Customer:		HERR RAUHUT	
Company:			
Rotor name:	TEST	Balancing speed	
Rotor number:	610863	during balancing (rpm): 1000	
Rotor mass (kg):	18	Number of correction planes: 3	
	Correction radius (mm)	Tolerance (gmm)	Correction method
Plane 1	38	150	Addition
Plane 2	38	150	Addition
Plane 3	38	150	Addition

Balancing runs

№	Plane 1			Plane 2			Plane 3		
	Mass (g)	Angle (°)	Unbal. (gmm)	Mass (g)	Angle (°)	Unbal. (gmm)	Mass (g)	Angle (°)	Unbal. (gmm)
1	31,028	284,72	1179,0	26,559	317,39	1009,2	25,087	167,38	953,31
2	31,028	104,72	1179,0	26,559	137,39	1009,2	25,087	347,38	953,31
3	0,8713	205,99	33,110	26,878	137,44	1021,4	26,093	345,30	991,55
4	0,8245	225,46	31,332	2,5089	146,63	95,339	25,628	345,23	973,87
5	1,1379	220,18	43,241	2,6485	146,10	100,54	1,4621	0,4727	55,562
6	9,3178	123,47	354,07	5,1242	333,41	194,72	16,910	61,488	642,58
7	1,0868	246,87	41,300	0,6839	258,13	25,991	0,7648	2,3400	29,063
8	0,7120	248,06	27,056	0,7807	240,27	29,669	0,9841	351,33	37,399

Evaluation of balancing results: IN TOLERANCE

Date of balancing: 24 July 2026

Work done by: OPERATOR

Kardanwellen.com

powered by JT-Technics

Herr
Stephan Rauhut
Wiciefstr. 32
10551 Berlin
Deutschland

Rechnung

Rechnungsdatum: 24.07.2026
Rechnungsnummer: RE214802225
Kundennummer: 10406
Erstellt von: Jens Hannemann
Telefon: 03306-2121000

Anz	Artikel: Interne ID	Beschreibung	Preis
1	Auswuchten 2T	2-Teilige Kardanwelle inkl. Anbringung von Gewichten	220,00
- Entfernung alter Wuchtgewichte			
- 2 maliges Auswuchten (Balancieren) einer 2 teiligen Kardanwelle auf 1g Genauigkeit			
- Aufbringung von Schweißgewichten			
- Ausdruck Wuchtprotokoll			
3	Kreuzgelenk gesichert	Gesichertes Kreuzgelenk austauschen	112,50
- Entfernung der alten Sicherung			
- Auspressen des alten Kreuzgelenks			
- Reinigung und Überprüfung der Passung			
- Einpressen des neuen Kreuzgelenks			
- Erneuern der Sicherung des Kreuzgelenks			
1	Tauschen Mittellager	Mittellager erneuern	50,00
- Demontage des alten Mittellagers			
- Reinigung und Überprüfung der Passung			
- Montage des neuen Mittellagers inkl. Spielttest			
1	5147068	Kreuzgelenk 30,2 x 82 mit Schmiernippel und Sicherung	16,90
2	5147114	Kreuzgelenk 30x81,8 mit Sicherung und Schmiernippel	31,80
GU7420Q-1			
1		Selbstabholung	0,00

Enthaltene Mwst. zu 19 %: € 68,85

€ 431,20

€ 431,20

Autoteile
IT TECHNICS
Am Gewerbepark 24 • 16775 Gransee

Gewicht: 0 g

Achtung: Einbau nur durch qualifiziertes Fachpersonal!

!!!!Reklamation nur mit Werkstattrechnung möglich!!!!

JT-Technics
Am Gewerbepark 24
16775 Gransee

Amtsgericht: Zehdenick
Steuernummer: 053/227/04811
Geschäftsführer Jens Hanneman

Empfänger: Jens Hannemann
MBS Potsdam
IBAN: DE65 1605 0000 1000 8771 04
BIC: WELADED1PMB

Zweiteilige Hauptkardanwelle · drei neue Kreuzgelenke · neues Mittellager · zweifach auf 1-g-Genauigkeit ausgewuchtet · Ergebnis innerhalb Toleranz

04G

Vorderachsdifferential und ZF-Getriebe

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Vorderachsdifferential

Geprüft und nicht ungeprüft weiterverwendet. Als konkreter Befund zeigte sich eine leichte Undichtigkeit am Wellendichtring; die gezielte Instandsetzung wird nach Eintreffen der Achleitner-Teile abgeschlossen.

Achleitner-Teile VA-DIFF

Gemäß Angebot 2620111012 vom 27.07.2026 werden wegen der leichten Undichtigkeit ein neuer Antriebsflansch (Pos. 18059), eine neue Mutter (Pos. 18060), ein neuer Wellendichtring (Pos. 18061) und eine neue Abstandsbuchse (Pos. 18062) eingebaut.

ZF-Sechsganggetriebe

Das originale ZF-Schaltgetriebe wurde wegen seines guten technischen Zustands belassen. Als konkreter Befund zeigte sich eine Undichtigkeit auf der Getriebeausgangsseite.

Abdichtung und Schaltung

Die Getriebeausgangsseite wurde neu abgedichtet. Zusätzlich erhielt das ZF-Getriebe eine neue Schaltperipherie mit neuen Schaltseilzügen und neuem Schalthebel.

04H

Antriebsstrang und Kraftstoffversorgung · Gesamtbild

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Kraftstoffversorgung

Neuer 100-Liter-Tank mit neuen Haltern, neuen Schläuchen und Leitungen sowie vollständig neuem Tankinnenleben einschließlich Ansaugung, Kraftstoffpumpe, Schwimmer und Sensorik.

Hauptkardanwelle

Komplett überarbeitet: neue Kreuzgelenke, neues Mittellager, vollständige Feinwuchtung auf dem Prüfstand und anschließende schwarze Lackierung.


Verteilergetriebe

Neues Verteilergetriebe als zentrale Achleitner-Komponente des zuschaltbaren Allradantriebs.

Vorderachse

Systemisch neu aufgebaut; neue OE-Iveco-/Achleitner-Komponenten mit den transparent dokumentierten Ausnahmen der aufgearbeiteten Achsschenkelgehäuse und der durch Achleitner überholten Antriebswellen.

Achsen und Antriebsstrang

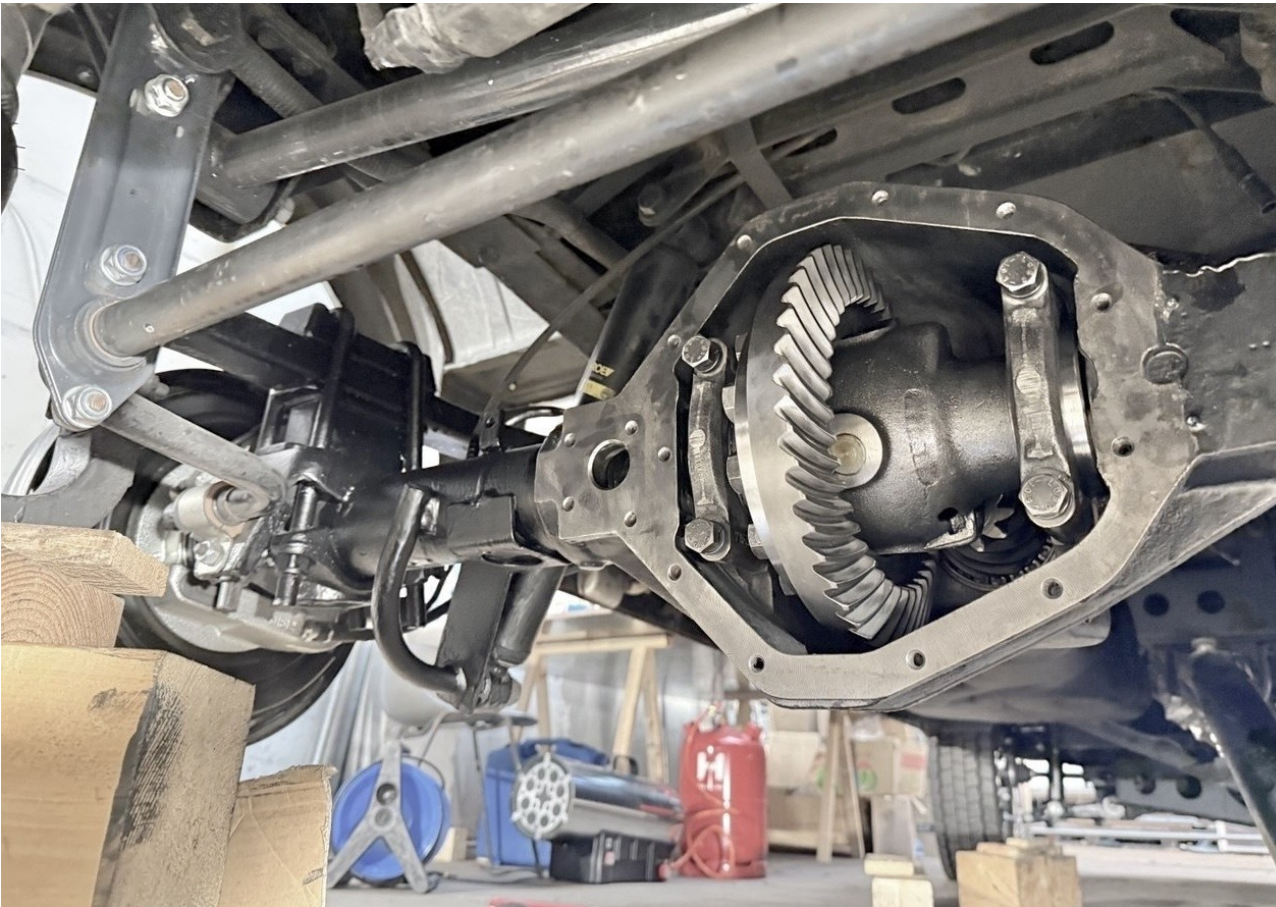


04

TECHNISCHER NACHWEIS

Geöffnetes Hinterachsdifferential
während des Neuaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Achsen und Antriebsstrang

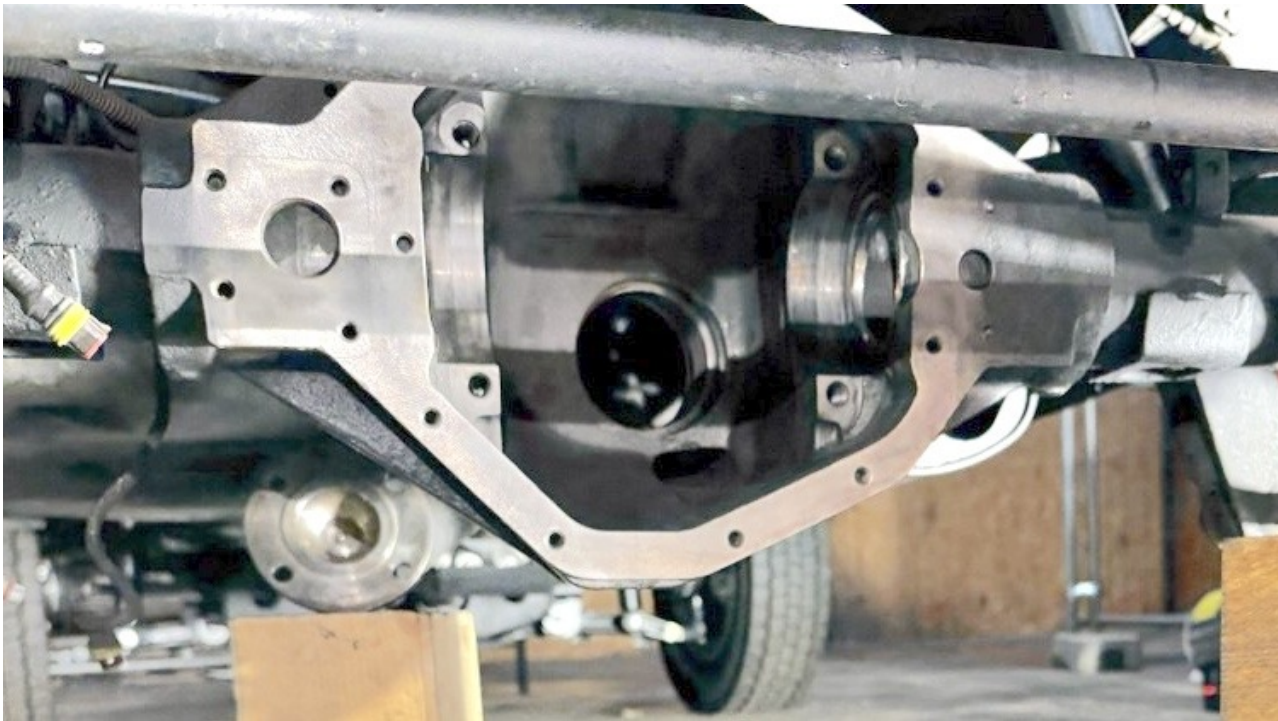


05

TECHNISCHER NACHWEIS

Hinterachsgehäuse im zerlegten Zustand – Grundlage für die vollständige Prüfung und Neujustierung.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Achsen und Antriebsstrang

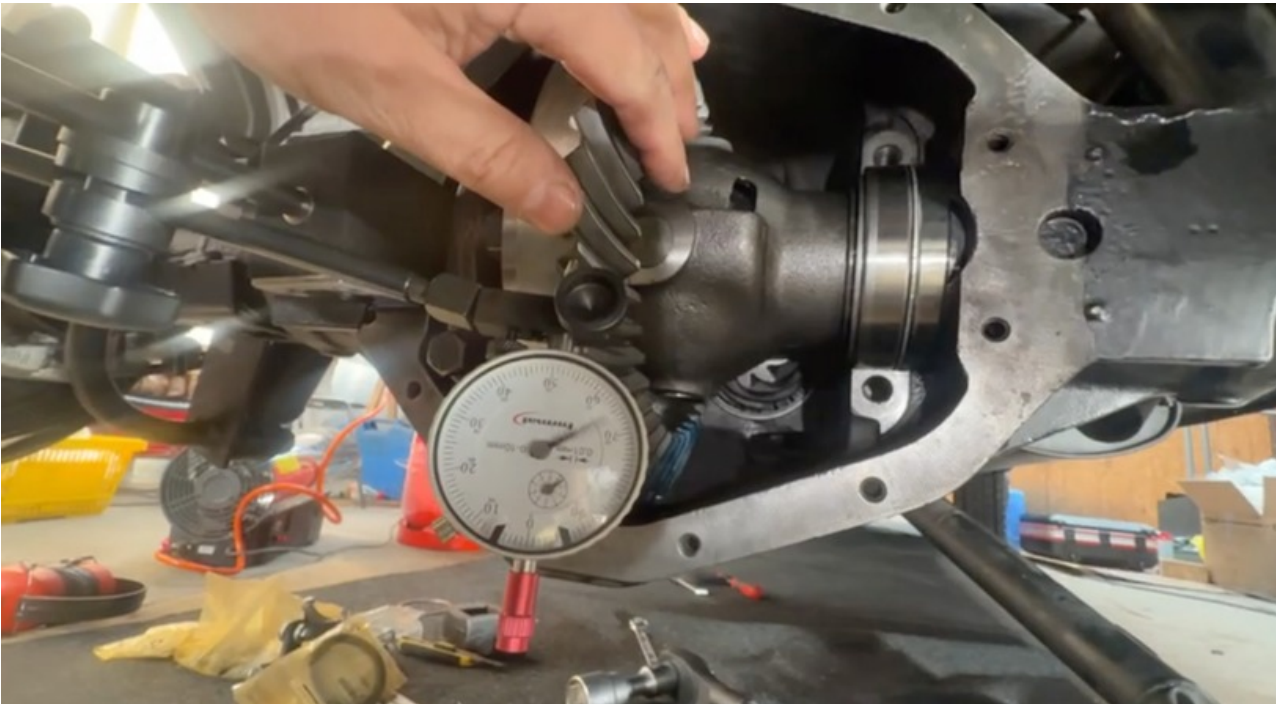

06

TECHNISCHER NACHWEIS

Messung und Einstellung des Differentialspiels im Rahmen des Neuaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Achleitner-Allrad, Achsen und Kardanstrang

04

KAPITEL

4.2 Verteilergetriebe und Kardanwellen

Das Verteilergetriebe wurde gegen ein neues, baugleiches Aggregat ersetzt. Aufgrund einer geringfügig abweichenden Baulänge wurde die Kardanwelle fachgerecht angepasst, neu gelagert und fein gewuchtet. Der Umbau ermöglicht zugleich die gewünschte Zuschaltbarkeit der Vorderachse. Damit kann das Fahrzeug auf der Straße ohne permanent mitlaufenden Vorderachsantrieb betrieben werden, während im Gelände der vollständige Achleitner-Antriebsstrang zur Verfügung steht.

Unterboden



07

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktueller Unterboden: Antriebsstrang und überarbeitete Baugruppen im fortgeschrittenen Montagezustand.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Achsen und Antriebsstrang




09

TECHNISCHER NACHWEIS

Vollständig aufgebaute Hinterachse mit Differential, Luftfederung, Bremsanlage und Achsführung.

Achsen und Antriebsstrang

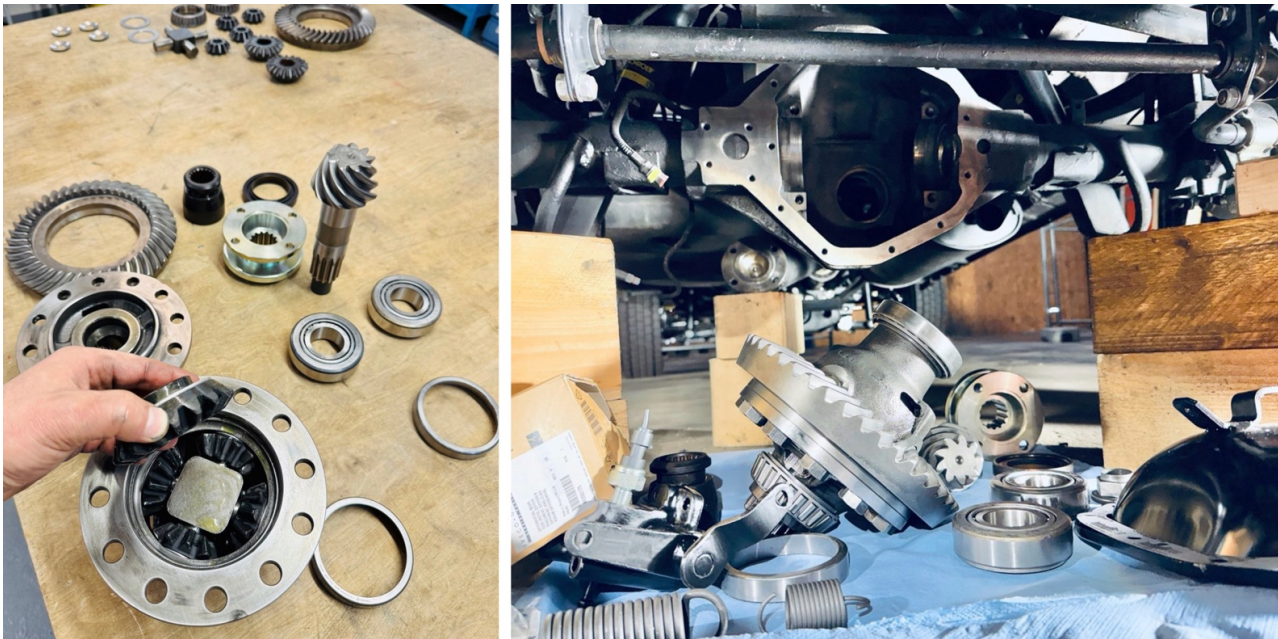

10

TECHNISCHER NACHWEIS

Dokumentation des
Hinterachsdifferential-Neuaufbaus mit
Lager-, Verzahnungs- und
Gehäusekomponenten.

DOKUMENTATION · 2022-2026

05 Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlage

SYSTEMISCHER NEUAUFBAU

Die Achleitner-Vorderachse wurde vollständig systemisch bearbeitet. Alle Fahrwerks-, Lenkungs- und Bremskomponenten sind neue OE-Iveco- oder Achleitner-Teile - mit genau zwei transparent dokumentierten Ausnahmen: den vom Eigentümer aufgearbeiteten Achsschenkelgehäusen und den von Achleitner fachgerecht überholten Antriebswellen. Das geprüfte Vorderachsdifferential erhält wegen einer leichten Undichtigkeit neue Achleitner-Dicht- und Flanschteile.

Neue OE-Teile

Radnaben, Lager, Gelenke, Lenkungs-, Federungs- und Bremskomponenten sowie Dicht- und Befestigungsteile.

Aufgearbeitet

Ausschließlich die beiden originalen Achsschenkelgehäuse; vollständig durch den Eigentümer bearbeitet.

Achleitner-Überholung

Ausschließlich die beiden Antriebswellen; fachgerecht durch Achleitner überholt.

05

Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlage

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Vorderachse - Abgrenzung

Das Vorderachsdifferential wurde geprüft. Dabei wurde eine leichte Undichtigkeit am Wellendichtring festgestellt; die gezielte Instandsetzung mit neuen Achleitner-Teilen ist nach deren Lieferung vorgesehen. Bei den übrigen Vorderachskomponenten kamen neue OE-Iveco- oder Achleitner-Teile zum Einsatz - mit lediglich zwei klar bezeichneten Ausnahmen.

Einzige Ausnahmen

Die beiden originalen Achsschenkelgehäuse wurden vom Eigentümer vollständig aufgearbeitet. Die beiden Antriebswellen wurden nicht lediglich weiterverwendet, sondern von Achleitner fachgerecht überholt. Sämtliche übrigen dargestellten Teile sind neu.

Neue OE-Komponenten

Radnaben und Radlager, obere und untere Führungs-/Traggelenke, Querlenker- und Silentlager, Spurstangen und Spurstangenköpfe, Lenkzwischenwelle, Stoßdämpfer sowie sämtliche Lager-, Dicht-, Schraub- und Befestigungselemente wurden als neue OE-Iveco- oder Achleitner-Teile verbaut.

Bremsen und Struktur

Bremsscheiben, Beläge, Bremssättel sowie achснаhe Leitungs-, Halter- und Befestigungsteile sind vollständig neu. Achsträger, Querträger und Aufnahmen wurden gereinigt, konserviert und schwarz beschichtet.

Vorderachse · Komponenten vor Montage



05A

TECHNISCHER NACHWEIS

Komponenten des zerlegten Vorderachsaufbaus vor der Montage. Bis auf zwei eindeutig abgegrenzte Positionen sind sämtliche dargestellten Teile neue OE-Iveco- oder Achleitner-Komponenten: Die beiden originalen Achsschenkelgehäuse wurden vom Eigentümer vollständig aufgearbeitet; die beiden Antriebswellen wurden von Achleitner fachgerecht überholt. Radnaben, Radlager, Bremsscheiben, Bremssättel, Beläge, Führungs-/Traggelenke, Spurstangenköpfe, Querlenker- und Silentlager, Stoßdämpfer sowie Lager-, Dicht- und Befestigungsteile sind neu. Das Vorderachsdifferential wurde geprüft und wird wegen einer leichten Undichtigkeit mit neuen Achleitner-Dicht- und Flanschteilen instandgesetzt.

Vorderachse · Vollständiger Einbauzustand

05B

TECHNISCHER NACHWEIS



Gesamtansicht der neu aufgebauten Achleitner-Vorderachse. Sämtliche Komponenten sind neue OE-Iveco- oder Achleitner-Teile, ausgenommen die vom Eigentümer aufgearbeiteten Achsschenkelgehäuse und die von Achleitner fachgerecht überholten Antriebswellen. Das Vorderachsdifferential wurde geprüft; die festgestellte leichte Undichtigkeit wird mit neuen Achleitner-Komponenten gezielt beseitigt.

Vorderachse · Radführung und Lenkung



05C

TECHNISCHER NACHWEIS

Detailansicht des fertigen Radbereichs. Das originale Achsschenkelgehäuse wurde vom Eigentümer aufgearbeitet; die Antriebswelle einschließlich ihrer Gelenk- und Manschettenbaugruppen wurde von Achleitner fachgerecht überholt. Radnabe, Radlager, obere und untere Führungs-/Traggelenke, Spurstange, Spurstangenkopf sowie sämtliche weiteren Lager-, Dicht- und Befestigungselemente sind neue OE-Iveco- oder Achleitner-Teile.

Fahrwerk und Bremsanlage



11

TECHNISCHER NACHWEIS

Hintere Rad-/Bremsbaugruppe im Neuaufbau.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Fahrwerk und Bremsanlage



12

TECHNISCHER NACHWEIS

Neu aufgebaute hintere Brems- und Radnabenbaugruppe.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlage

05

KAPITEL

5.1 Bremsanlage

Die Brembo-Doppelkolbenbremsanlage wurde an allen vier Radpositionen umfassend erneuert. Dokumentiert sind Bremssättel, Bremsscheiben, Beläge, Bremsschläuche, Verschleißsensoren sowie Federn und Halter. Auch die hintere Feststellbremse mit innenliegenden Bremsbacken, Ankerplatten, Federn und Betätigung wurde in den Neuaufbau einbezogen. Hauptbremszylinder/Bremspumpe und Unterdruckspeicherung gehören ebenfalls zum erneuerten System.

5.2 Lenkung

Auch die Lenkung wurde nicht als „unauffällige Altbaugruppe“ belassen. Im aktuellen Projektstand ist eine neue Lenksäule einschließlich Kardangelenk dokumentiert. Die Maß- und Anschlussvergleiche mit dem Altteil wurden vor dem Einbau kontrolliert.

Lenkzwischenwelle / Lenkspindel



05D

TECHNISCHER NACHWEIS

Direkter Neu-/Altvergleich der Lenkzwischenwelle beziehungsweise Lenkspindel mit den zugehörigen Kardangelenken. Die erneuerte Baugruppe beseitigt alters- und verschleißbedingtes Spiel im mechanischen Übertragungsweg zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe.

Vorderachse · vollständige Gesamtansicht




13

TECHNISCHER NACHWEIS

Hochauflösende Gesamtansicht der neu aufgebauten Achleitner-Vorderachse. Sämtliche Komponenten sind neue OE-Iveco- oder Achleitner-Teile; ausgenommen sind ausschließlich die vom Eigentümer aufgearbeiteten Achsschenkelgehäuse und die von Achleitner fachgerecht überholten Antriebswellen. Das Vorderachsdifferential wurde geprüft; seine leichte Undichtigkeit wird mit neuen Achleitner-Dicht- und Flanschteilen beseitigt.

Fahrwerk und Bremsanlage

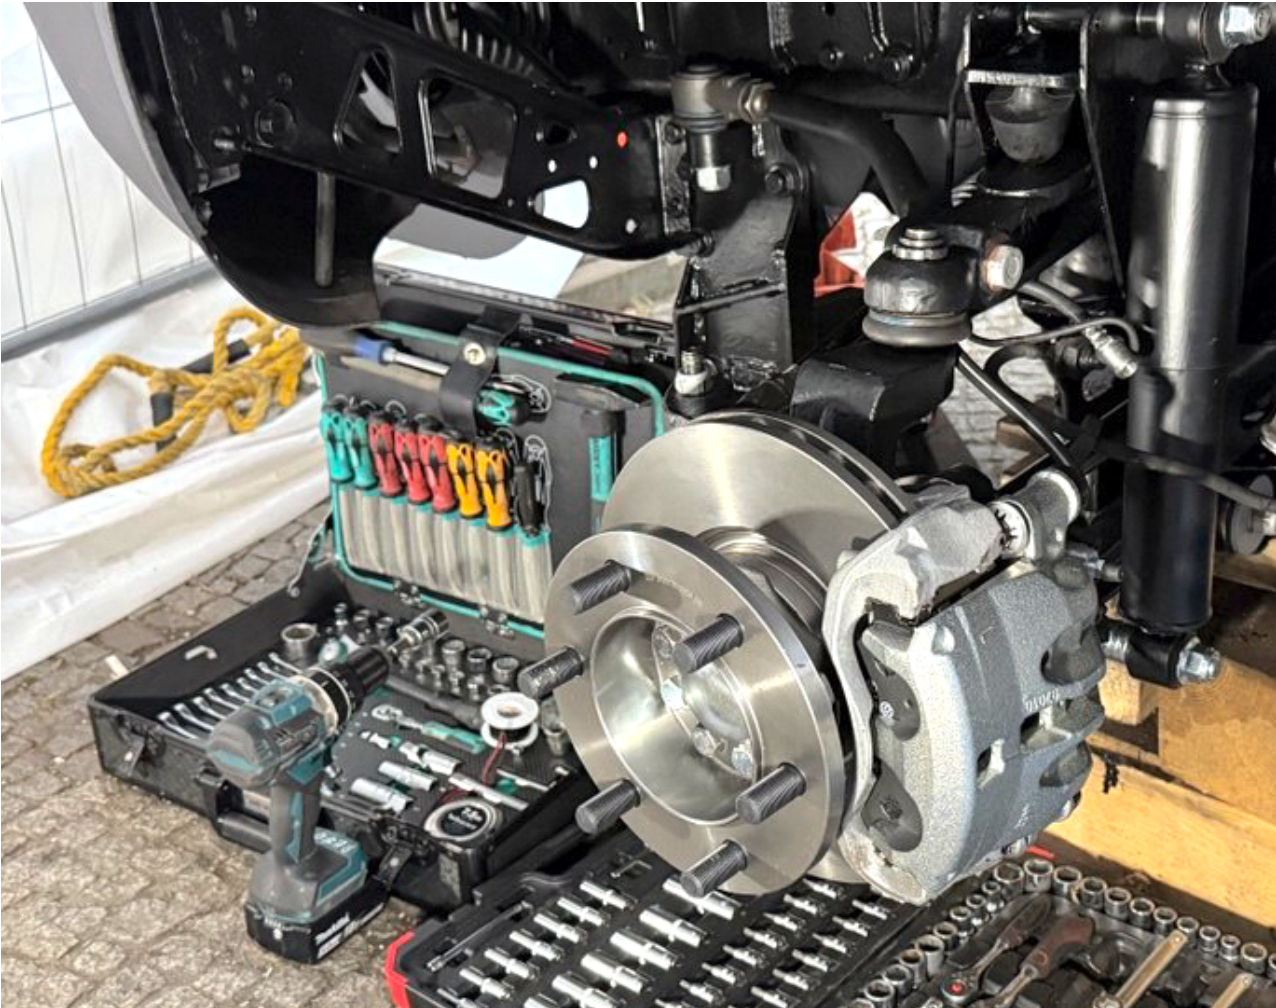

14

TECHNISCHER NACHWEIS

Vordere Radträger-, Naben- und Bremsbaugruppe während des fachgerechten Wiederaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Fahrwerk und Bremsanlage



15

TECHNISCHER NACHWEIS

Neue und überarbeitete Komponenten der vorderen Radführung und Bremsanlage vor der Montage.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Achsen und Antriebsstrang



16A

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktueller Einbauzustand des Achleitner-Antriebsstrangs mit Vorderachse, Antriebswellen, Verteilergetriebe und Kardanverbindungen nach dem technischen Neuaufbau.

DOKUMENTATION · 2022–2026

06

Motor - F1C 3.0 HPI und umfangreiche Peripherie

SYSTEMISCHER NEUAUFBAU

Der originale F1C-Rumpfmotor wurde wegen seines sehr guten Zustands bewusst erhalten: Die geöffnet geprüften originalen Steuerketten von 2008, Kettenräder, Gleitschienen und Führungen zeigen keinen erkennbaren Verschleiß. Konsequenter Schwerpunkt war deshalb die vollständige Erneuerung der Motorperipherie.

Erhaltene Grundsubstanz

Sehr guter F1C-Rumpfmotor mit dokumentiert verschleißfrei erscheinendem originalem Steuertrieb.

Alles rundherum neu

Dicht- und Frontteile, Nebenaggregate, Lager, Kühl- und Heizkreislauf, Ansaugung, Ladeluft, Turbolader, AGR und Abgasperipherie.

OE-Qualität

Original-Turbolader und zahlreiche OE-Iveco-Komponenten als Neuteile; keine pauschale oder missverständliche Gleichsetzung mit überholten Altteilen.

06

Motor - F1C 3.0 HPI und umfangreiche Peripherie

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Grundmotor

Der originale F1C-Rumpfmotor wurde wegen seines sehr guten Zustands belassen. Die geöffnet geprüften originalen Steuerketten von 2008, Kettenräder, Gleitschienen und Führungen zeigen keinen erkennbaren Verschleiß. Statt des Rumpfmotors wurde die gesamte Peripherie umfassend erneuert.

Dicht- und Frontarbeiten - alles neu

Frontdeckel mit gummierter Metalldichtung und Ölführung, Rotationsölfilter mit eigenem Wellendichtring, PTFE-Kurbelwellendichtring, Ölwanne, entkoppelte Kurbelwellenriemenscheibe/Torsionsschwingungsdämpfer sowie Peilstab.

Neue OE-Iveco-Nebenaggregate

Lichtmaschine 150 A mit Freilauf, Klimakompressor, Wasserpumpe, beide Riementreibe mit sämtlichen Riemen, Spann- und Umlenkrollen, Kühlerlüfter und Viskokupplung, beide Motorlager und Getriebelager - vollständig neu, nicht überholt.

Vollständig neue Peripherie

Kühlmittel-Ausgleichsbehälter; Thermostatgehäuse mit Thermostat und Sensor; Servolenkungsölbehälter mit Halter; Ansaug- und Ladeluftsystem; Original-Turbolader mit Öl-/Wasserleitungen; Abgaskrümmen, AGR-Kühler/-Ventil, Sensorik, Leitungen und Halter.

Motorfront · neue Aggregate einschließlich Klimakompressor




06A

TECHNISCHER NACHWEIS

Frontansicht des aufgebauten F1C-Motors. Neu sind:
OE-Iveco-Klimakompressor;
Lichtmaschine 150 A mit Freilauf;
Wasserpumpe; beide Riementriebe mit allen Keilrippenriemen, Spann- und Umlenkrollen; entkoppelte Kurbelwellenriemenscheibe mit Torsionsschwingungsdämpfer;
Kühlerlüfter mit Viskokupplung;
Frontdeckel mit Ölführung;
Rotationsölfilter samt Wellendichtring;
PTFE-Kurbelwellendichtring;
Thermostatgehäuse mit Thermostat und Sensor;
Kühlmittel-Ausgleichsbehälter;
Servolenkungsölbehälter mit Halter;
Ansaugschlauchverbindungen;
Peilstab; beide Motorlager und Getriebelager.

Motorfront · erneuerte Dicht-, Antriebs- und Nebenaggregate

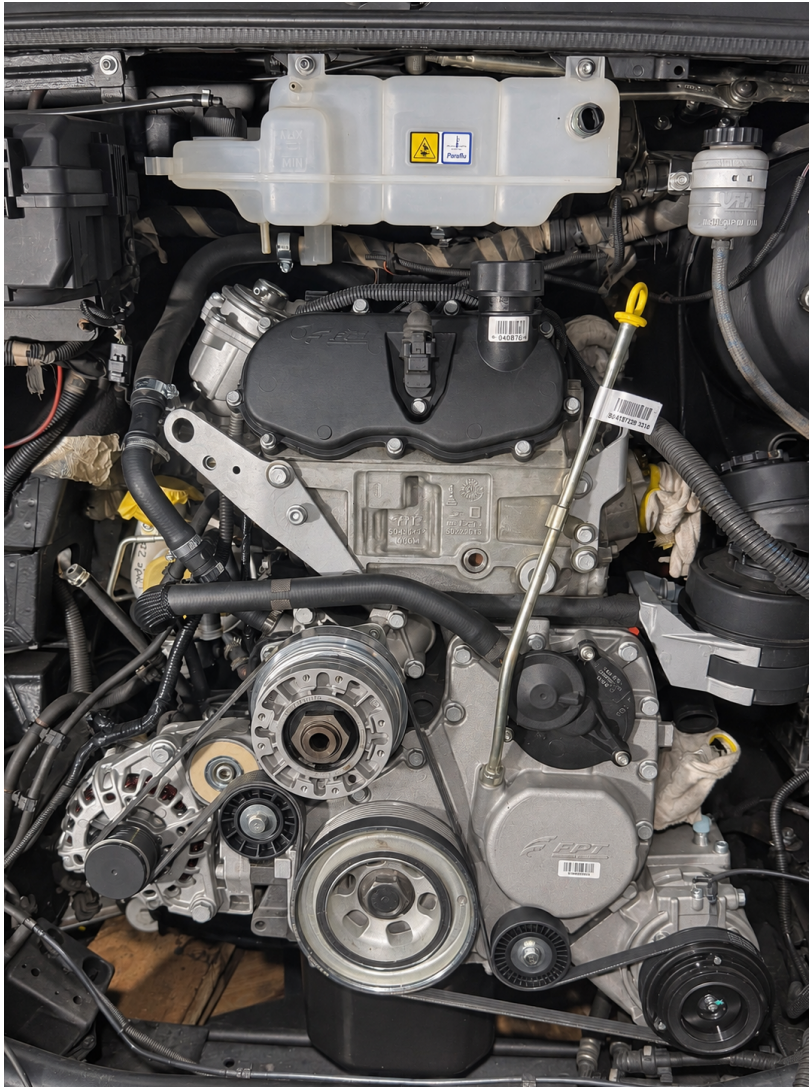


06B

TECHNISCHER NACHWEIS

Frontansicht des eingebauten F1C-Rumpfmotors im fortgeschrittenen Montagezustand. Sichtbar sind unter anderem der neue Frontdeckel, die neue entkoppelte Kurbelwellenriemenscheibe mit Torsionsschwingungsdämpfer, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Klimakompressor, Riemen, Spann- und Umlenkrollen, Kühlmittelausgleichsbehälter und Servolenkungsölbehälter sowie zahlreiche erneuerte Leitungen, Halter und Verbindungsteile. Der sehr gut erhaltene Rumpfmotor selbst wurde bewusst belassen.

Steuertrieb · geöffnete Gesamtansicht

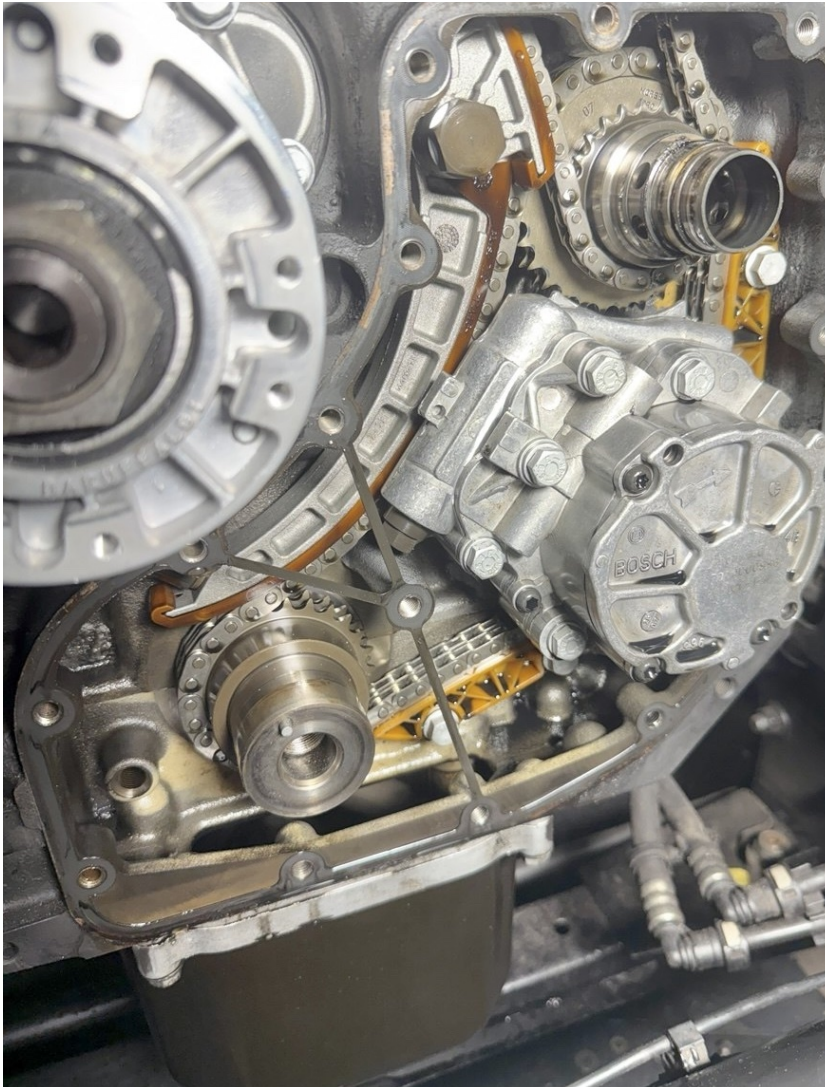

06C1

TECHNISCHER NACHWEIS

Geöffnete Motorfront mit vollständig sichtbarem Steuertrieb. Steuerketten, Kettenräder, Führungs- und Gleitschienen zeigen keinen erkennbaren Verschleiß. Auch die Dichtlauffläche der Kurbelwelle am Austritt im Bereich des PTFE-Kurbelwellendichtrings ist einwandfrei ausgebildet; sie weist weder Einlaufspuren noch Korrosion auf. Der Befund ist ein wichtiges positives Indiz für die sehr gut erhaltene Grundsubstanz des F1C-Rumpfmotors.

Steuerketten · Detailbefund




06C2

TECHNISCHER NACHWEIS

Detailaufnahme von Steuerkette, Kettenrad und Gleitschiene. Die sauberen Laufflächen und der visuell unauffällige Zustand stützen die Bewertung des vorhandenen Rumpfmotors als technisch sehr gute, erhaltenswerte Grundsubstanz.

Motorraum · kompletter Kühl- und Heizkreislauf

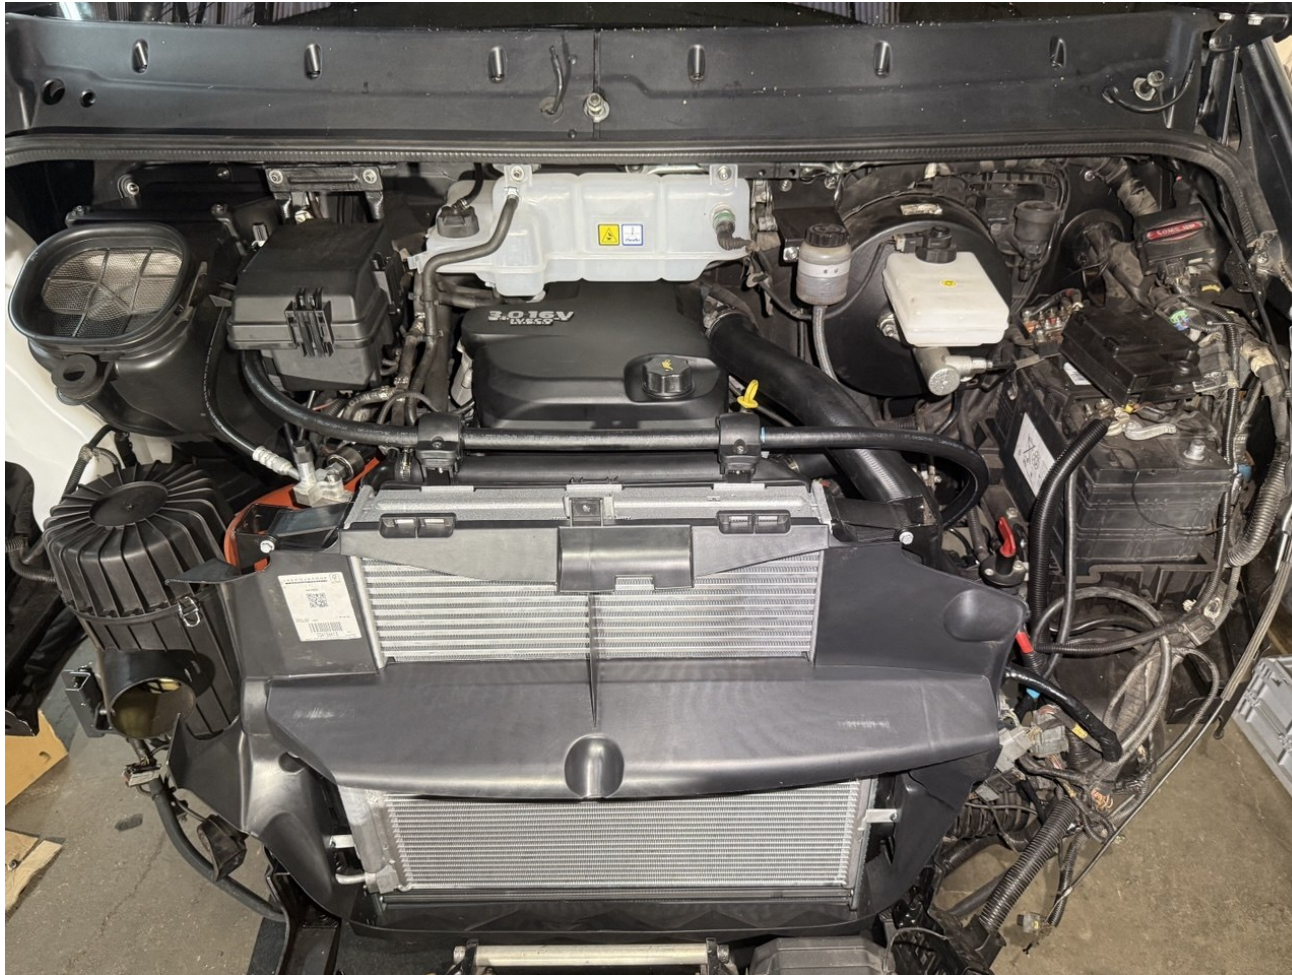

06D

TECHNISCHER NACHWEIS

Gesamtansicht des aufgebauten Vorderwagens. Neu sind der vollständige Motor-Kühl- und Heizkreislauf mit Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, Thermostatgehäuse, Thermostat, Sensor, Wasserkühler, Ladeluftkühler, Kondensator, Leitungen und Schläuchen; außerdem Hauptbremszylinder, Luftfilterkasten, Original-Turbolader mit sämtlichen Öl- und Wasserleitungen, Abgaskrümm器, AGR-Kühler, AGR-Ventil, Lichtmaschine, Riemen, Spanner, beide Motorlager sowie zahlreiche Sensoren, Halter und Verbindungsteile.

Motorperipherie · Leitungen, Sensorik und Nebenaggregate



06E

TECHNISCHER NACHWEIS

Dokumentierter Zwischenstand der vollständig erneuerten Motorperipherie. Neue Leitungen, Schläuche, Sensoren, Halter und Nebenaggregate wurden als zusammenhängende Funktionskette montiert; die offene Front erlaubt die eindeutige Sicht auf die Bauteile.

Neuer Turbolader · Einbauzustand



06F

TECHNISCHER NACHWEIS

Detail des neuen Original-Turboladers - Neuteil, nicht überholt - im Einbauzustand. Sämtliche Öl- und Wasserleitungen, Anschlüsse und Dichtungen wurden gemeinsam erneuert. Ebenfalls neu sind der vollständige Ansaugtrakt einschließlich Luftfilterkasten, Schlauchverbindungen und Luftmassenmesser sowie die orangefarbenen Ladeluftschläuche.

Abgas- und Turboladeranschluss · Detail



06G

TECHNISCHER NACHWEIS

Detailansicht der erneuerten Anschlussstrecke mit Flexelement, Rohrführung, Sensorik, Dichtungen und Befestigungsteilen. Die Aufnahme ergänzt die Gesamtübersicht um den tatsächlich montierten Zustand im engen Einbauraum.

Vorderwagen · neue OE-Komponenten




06H

TECHNISCHER NACHWEIS

Vorderwagen im dokumentierten Montagezustand. Der Schlossträger wurde im Rahmen der Komplettlackierung innen und außen vollständig neu lackiert. Neu sind Kühlergrill, Haubenschloss, Wischergestänge einschließlich Wischermotor, Scheibenwaschwasserbehälter sowie sämtliche sichtbaren Kühlungs-, Luftführungs-, Verkleidungs- und Befestigungskomponenten von OE Iveco beziehungsweise Achleitner.

Frontpaket · vollständig erneuert

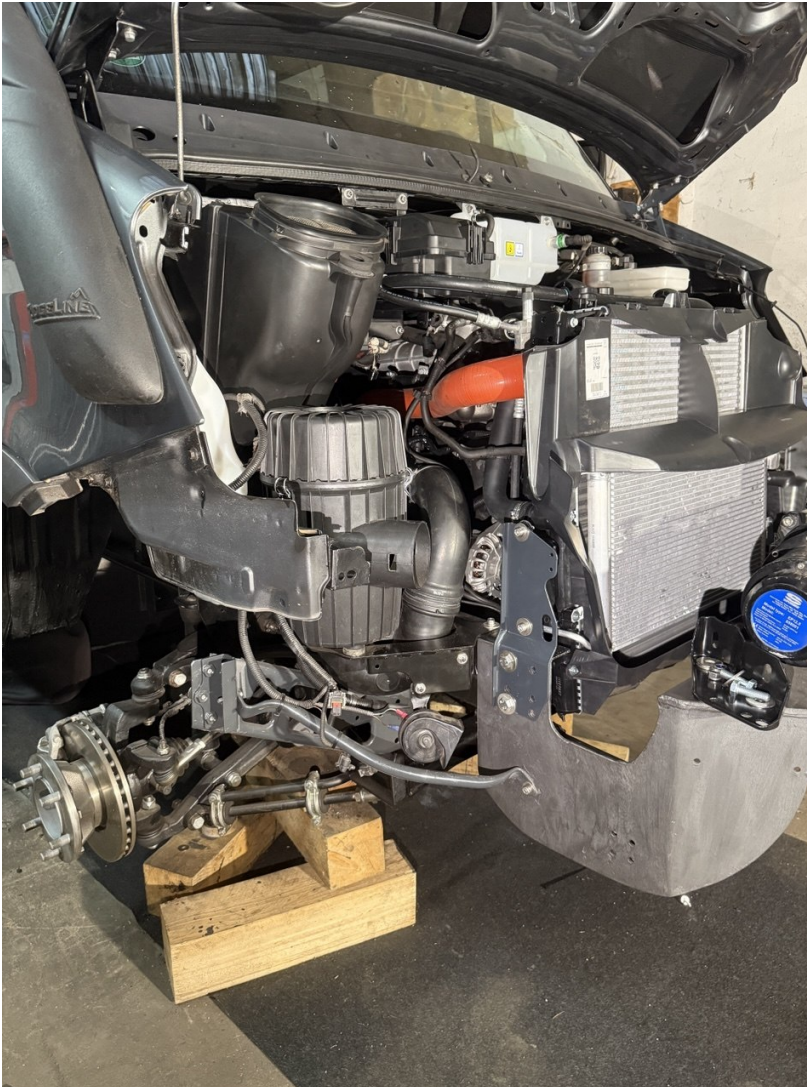


06I

TECHNISCHER NACHWEIS

Seitliche Gesamtansicht: Der Schlossträger wurde im Rahmen der Komplettlackierung innen und außen vollständig neu lackiert. Kühlergrill, Haubenschloss, Wischergestänge mit Wischermotor, Scheibenwaschwasserbehälter, Kühler, Kondensator, Ladeluftkühler, Luftführungen, Halter, Leitungen, Schläuche, Sensorik und Befestigungsmaterial sind Neuteile.

Neue OE-Iveco-Nebenaggregate

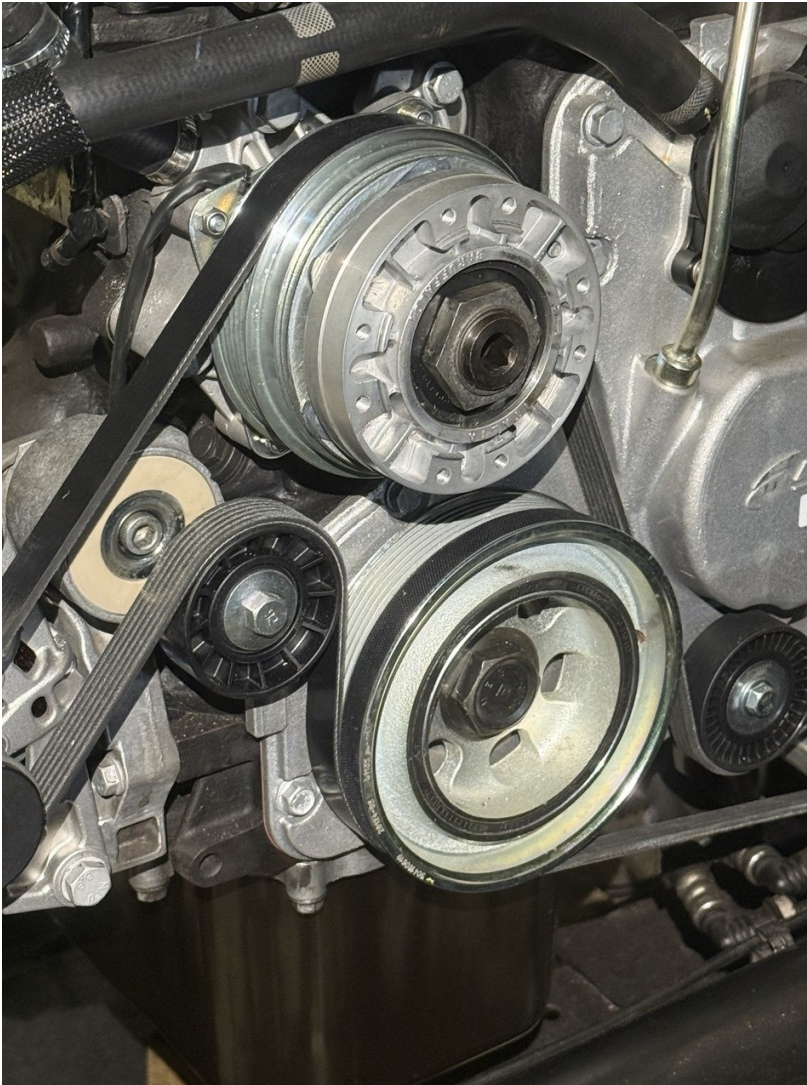

06J

TECHNISCHER NACHWEIS

Ausschließlich Neuteile: Lichtmaschine 150 A mit Freilauf, Klimakompressor, Wasserpumpe, beide Riementriebe mit allen Riemen, Spann- und Umlenkrollen, Kühlerlüfter mit Viskokupplung sowie entkoppelte Kurbelwellenriemenscheibe mit Torsionsschwingungsdämpfer. Hinzu kommen Frontdeckel und Rotationsölfilter, beide zugehörigen Wellendichtringe, Thermostatgehäuse mit Thermostat und Sensor, Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, Servolenkungsölbehälter mit Halter, Ansaugschlauchverbindungen, Peilstab, beide Motorlager und Getriebelager. Keine dieser Komponenten ist lediglich überholt.

06K

Rumpfmotor und ZF-Getriebe · bewusster Erhalt

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

F1C-Rumpfmotor

Wegen seines sehr guten Zustands erhalten. Die originalen Steuerketten von 2008, Kettenräder, Gleitschienen und Führungen zeigen bei geöffneter Motorfront keinen erkennbaren Verschleiß.

Motorperipherie

Statt eines technisch unbegründeten Rumpfmotortauschs wurde die gesamte Motorperipherie systemisch erneuert - von Fronttrieb und Nebenaggregaten bis Kühlung, Ansaugung, Turbo, AGR und Abgas.


ZF-Sechsganggetriebe

Das originale ZF-Getriebe wurde aufgrund seines guten Zustands beibehalten. Die festgestellte Undichtigkeit auf der Getriebeausgangsseite wurde durch neue Abdichtung beseitigt.

Neue Schaltperipherie

Die mechanische Betätigung wurde mit neuen Schaltseilzügen und neuem Schalthebel erneuert. Damit verbindet der Aufbau gute Originalsubstanz mit gezielter technischer Erneuerung.

Motor und Peripherie

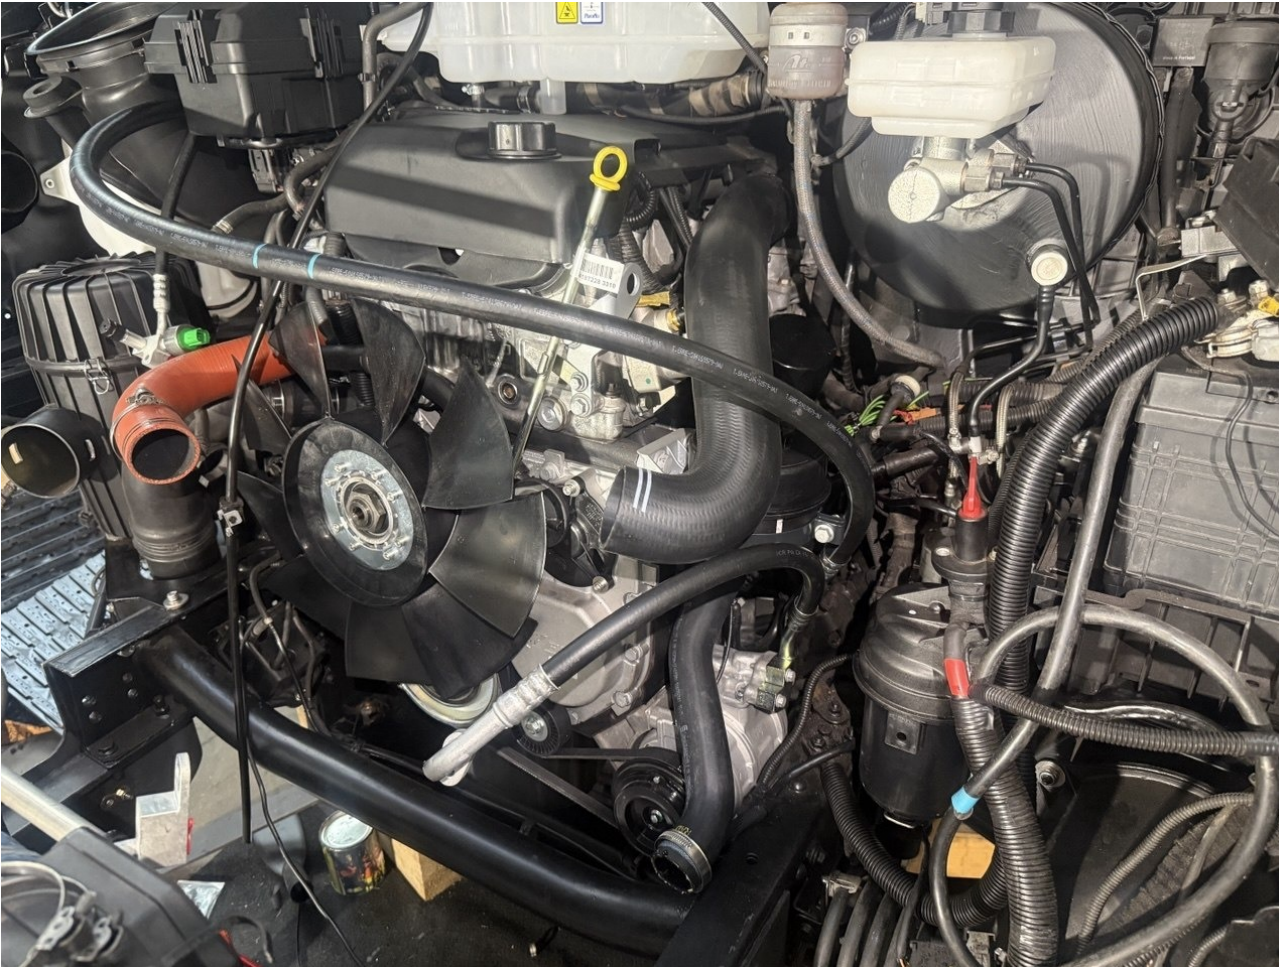

18

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktueller Motorraum während der Endmontage – zahlreiche Leitungen, Aggregate und Anschlüsse wurden erneuert.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor und Peripherie




19

TECHNISCHER NACHWEIS

F1C-Motor im weitgehend freigelegten Zustand während des Neuaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor und Peripherie

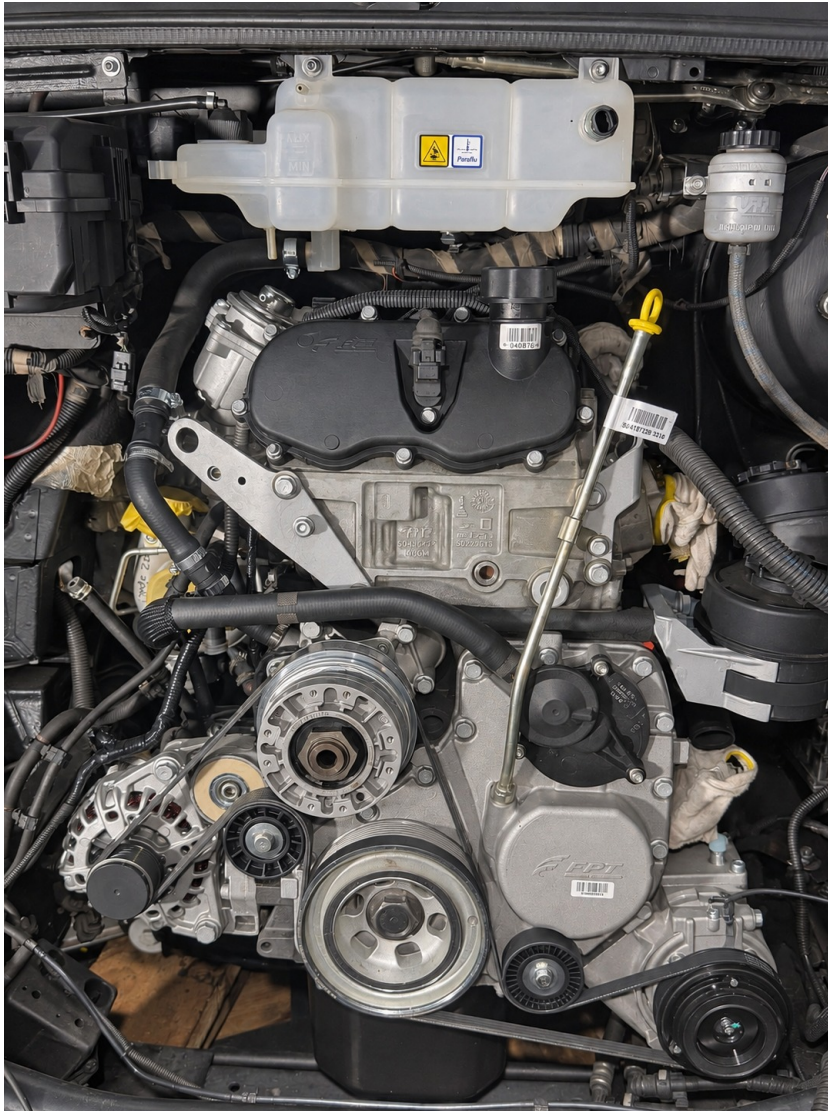

20

TECHNISCHER NACHWEIS

Motorfront mit Riemenantrieb und Nebenaggregaten im dokumentierten Arbeitszustand.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor - F1C 3.0 HPI und außergewöhnlich umfangreiche Peripherie

06

KAPITEL

6.1 Steuertrieb, Frontdeckel und Kurbelwellendichtung

Der Steuerkettenbereich wurde nicht nur von außen beurteilt, sondern durch Demontage des Frontdeckels vollständig zugänglich gemacht. Dadurch konnten Hauptsteuerkette und oberer Kettentrieb unmittelbar betrachtet und von Hand geprüft werden. Geprüft wurden insbesondere der Sitz der Ketten auf den Kettenrädern, das an den zugänglichen Kettenabschnitten feststellbare Spiel, sichtbare Hinweise auf Kettenlängung sowie der Zustand der sichtbaren Zahn- und Führungsflächen. Der Befund war ausgesprochen unauffällig: kein erkennbares übermäßiges Kettenspiel, keine sichtbaren Ausbrüche oder auffälligen Einlaufspuren und keine Anzeichen eines verschlissenen oder gelängten Steuertriebs.


Die geöffneten Bereiche wurden fotografisch dokumentiert. Diese Aufnahmen sind deshalb besonders aussagekräftig, weil sie nicht lediglich eine äußerlich gereinigte Motorfront zeigen, sondern den tatsächlich freigelegten mechanischen Steuertrieb. Sie dokumentieren den Zustand, auf dessen Grundlage die Weiterverwendung der vorhandenen Ketten und des Rumpfmotors entschieden wurde.

Beim Wiederaufbau wurde der Frontbereich unabhängig davon mit Neuteilen versehen: neuer Frontdeckel, neue gummierte Metalldichtung, neue Kunststoff-Ölführung (OE 5801686484) und neuer vorderer PTFE-Kurbelwellendichtring. Der PTFE-Ring wurde fachgerecht bis zum vorgesehenen Anschlag eingesetzt. Auch die Kurbelwellenriemenscheibe beziehungsweise der Schwingungsdämpfer wurde erneuert. Damit verbindet der Motoraufbau einen nachweislich geprüften, mechanisch unauffälligen Grundmotor mit einer umfangreich erneuerten Motorfront und praktisch vollständig erneuerter Peripherie.

6.2 Turbolader und Abgasseite

Der Turbolader wurde als Neuteil ersetzt. Gleichzeitig wurden die angrenzenden Komponenten nicht belassen, sondern in den Neuaufbau einbezogen: Abgaskrümmern neu, Flexrohr bis zum Partikelfilter neu, Temperatursonde neu, AGR-Ventil neu sowie relevante Öl-, Wasser- und Dichtverbindungen erneuert. Der Partikelfilter wurde professionell gereinigt; die nachgelagerte Auspuffanlage einschließlich Schalldämpfer wurde erneuert.

Motor und Peripherie

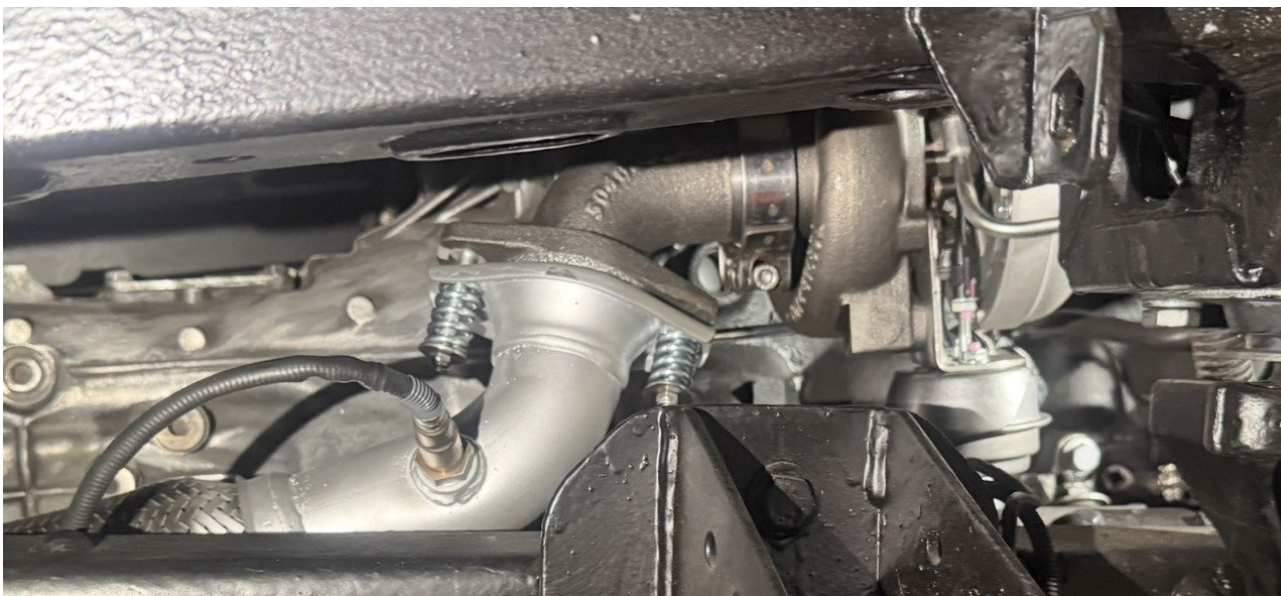

21

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktueller Blick von unten auf den neu aufgebauten Turbo-/Abgasbereich.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor und Peripherie



22

TECHNISCHER NACHWEIS

Unterbodenansicht im Bereich Motor/Getriebe nach den umfangreichen Arbeiten.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor und Peripherie · Neuteile im Einbauzustand



06L

TECHNISCHER NACHWEIS

Neuer Original-Turbolader - nicht überholt - mit sämtlichen neuen Öl- und Wasserleitungen. Neu sind außerdem der vollständige Ansaugtrakt einschließlich Luftfilterkasten, Verbindungsleitungen und Luftmassenmesser, Abgaskrümmmer, AGR-Kühler, AGR-Ventil, Ladeluftsystem, Lichtmaschine, Riemenspanner und Riemen sowie beide Motorlager. Der sehr gute F1C-Rumpfmotor selbst wurde aufgrund des verschleißfrei erscheinenden originalen Steuertriebs von 2008 bewusst erhalten.

Motor – F1C 3.0 HPI und außergewöhnlich umfangreiche Peripherie

06

KAPITEL

6.3 Motorkühlung - praktisch vollständig erneuert

Die Motorkühlung wurde als System neu aufgebaut. Erneuert wurden Wasserkühler, Lüfter und Viskokupplung beziehungsweise die entsprechende Lüfteransteuerung, Wasserpumpe, Thermostatgehäuse, Temperatursensor, Ausgleichs- und Leitungsbereiche sowie zahlreiche Schläuche und Befestigungen. Der Heizungswärmetauscher im Innenraum wurde ebenfalls ersetzt. Damit wurden sowohl die primäre Wärmeabfuhr des Motors als auch der fahrzeugseitige Heizkreis berücksichtigt.

Kühlsystem




24

TECHNISCHER NACHWEIS

Neues Kühlerpaket vor bzw. während der Endmontage.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor und Peripherie

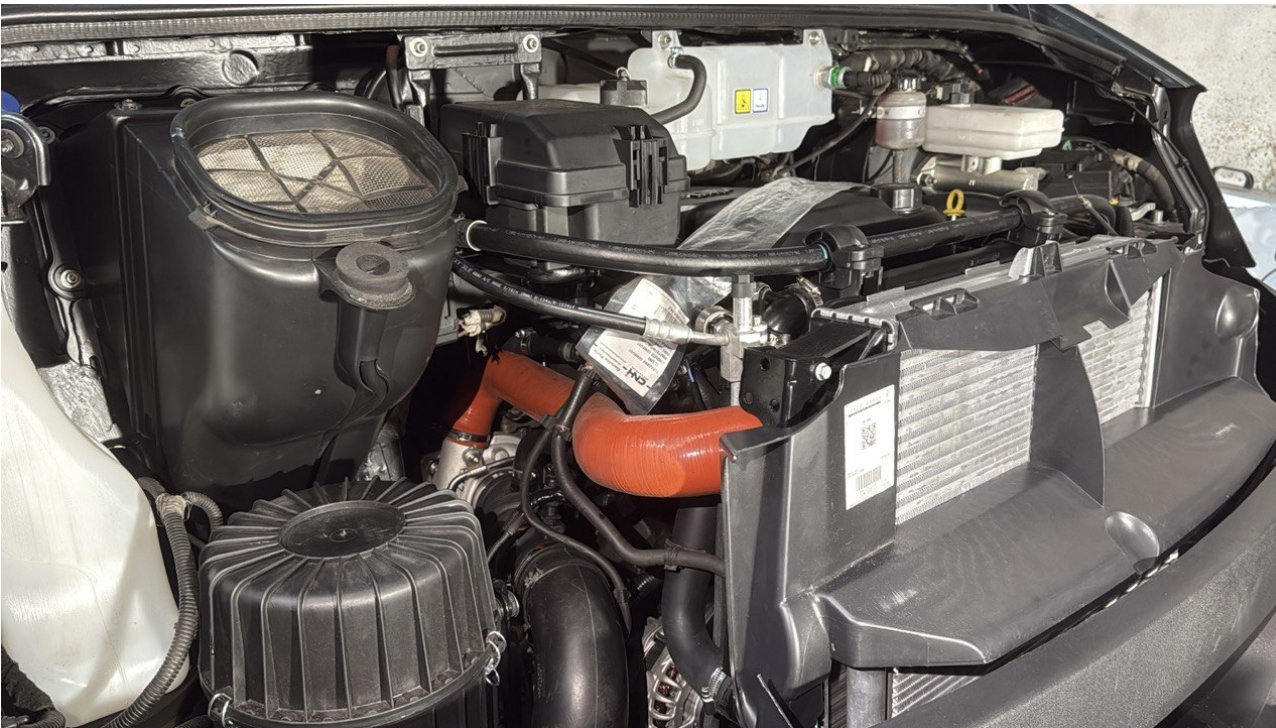

25

TECHNISCHER NACHWEIS

Aktueller Montagezustand am 18. September 2026: Kühlerpaket, Luftführungen, Leitungen und Motorperipherie weitgehend vollständig eingebaut.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor - F1C 3.0 HPI und außergewöhnlich umfangreiche Peripherie

06

KAPITEL


6.4 Ladeluft, Ansaugung und Luftführung

Der Ladeluftkühler wurde erneuert, ebenso die wesentlichen Ladeluftschläuche und Luftführungen. Luftfiltergehäuse, Filter und Ansaugkomponenten wurden in die Überarbeitung einbezogen. Zusätzlich wird die Ansaugung über einen Schnorchel geführt; die Verbindung zum Luftfilter wird mit groß dimensionierter, strömungsgünstiger Schlauchführung aufgebaut.

6.5 Lichtmaschine, Riemenantriebe und Klimakompressor

Die Lichtmaschine wurde als 150-A-Neuteil ersetzt. Freilauf, Riemen, Spanner und Umlenk-/Führungsrollen wurden erneuert. Auch der Klimakompressor ist neu; der separate elastische Klimariemen und seine Führungsrolle wurden ersetzt. Der Neuaufbau zielt damit ausdrücklich darauf, typische alters- und laufleistungsabhängige Ausfallquellen der Nebenaggregate vor dem späteren Fernreisebetrieb auszuschließen.

Motor und Peripherie

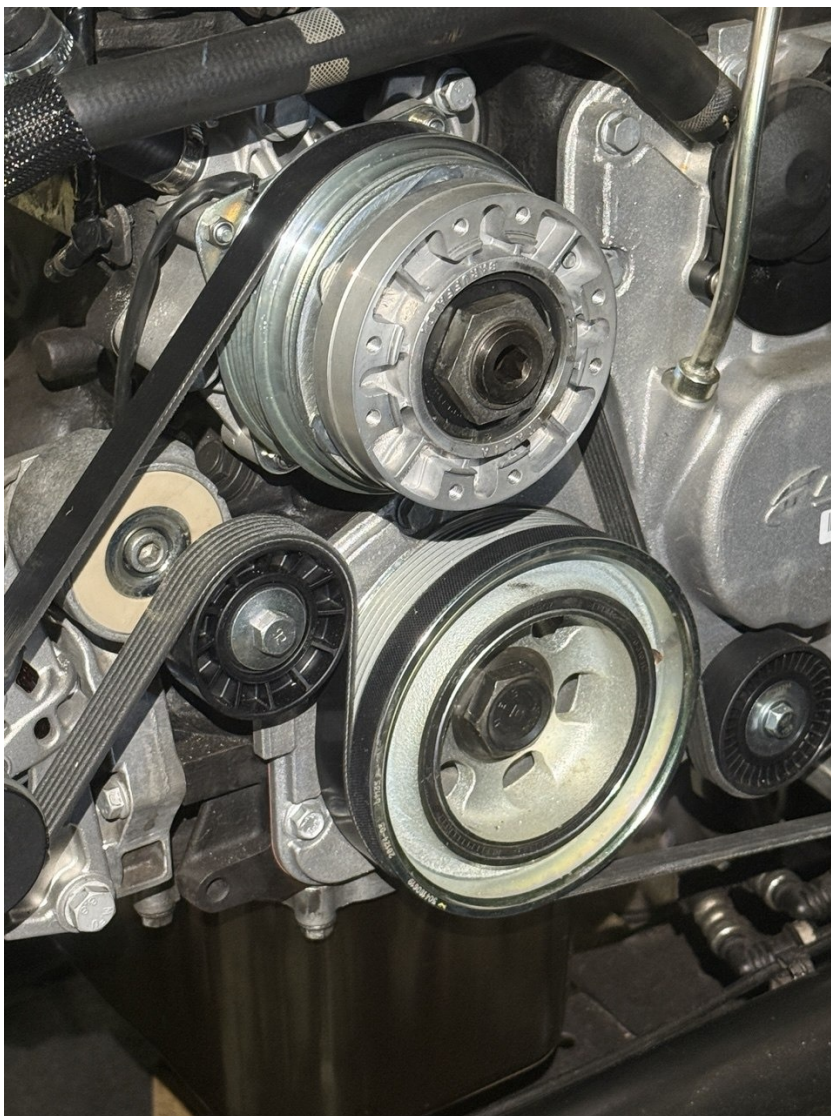

26

TECHNISCHER NACHWEIS

Neue/erneuerte Riemen- und Nebenaggregatkomponenten an der Motorfront.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Motor und Peripherie



27

TECHNISCHER NACHWEIS

Motorraum mit montierter Front- und Kühlerstruktur im fortgeschrittenen Wiederaufbau.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Front-, Luftführungs- und Verkleidungsteile · neu




06M

TECHNISCHER NACHWEIS

Sämtliche dargestellten Front-, Luftführungs-, Verkleidungs-, Halter-, Dicht- und Befestigungskomponenten sind neue OE-Iveco- beziehungsweise Achleitner-Teile. Die Aufnahme zeigt keine zur Wiederverwendung vorgesehenen Altteile, sondern systematisch bereitgelegte Neuteile für den vollständigen Wiederaufbau.

Motorraum- und Frontkomponenten · ausschließlich Neuteile

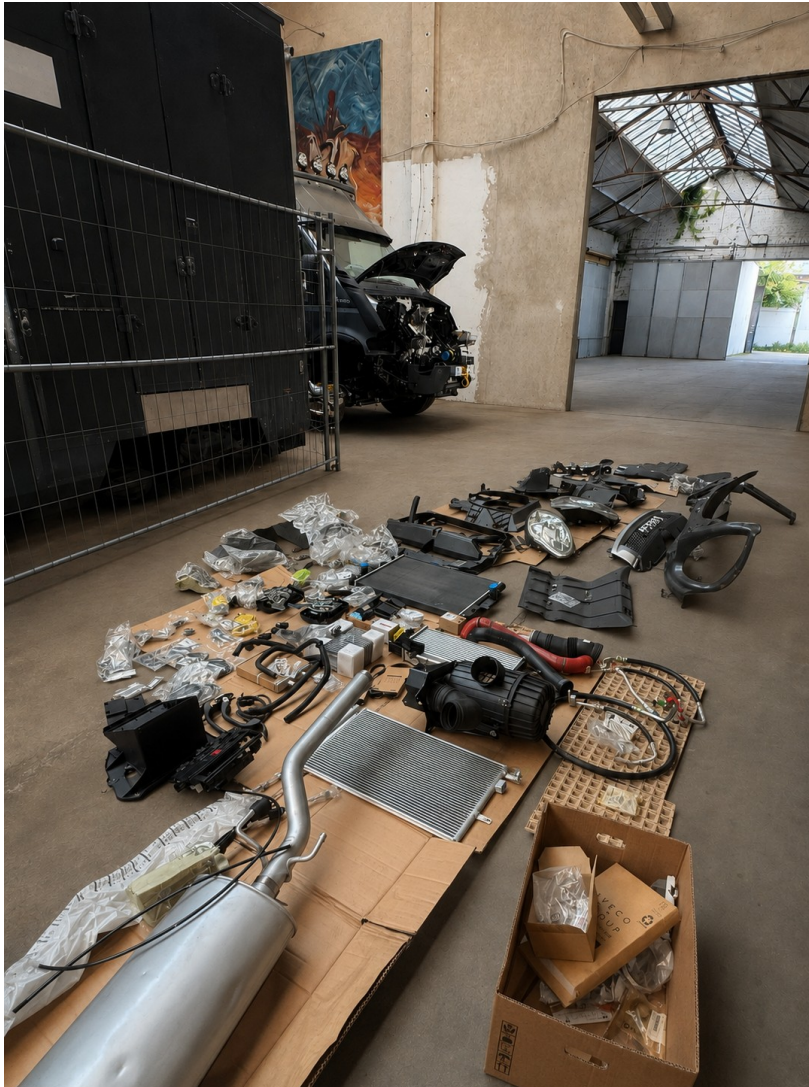


06N

TECHNISCHER NACHWEIS

Auch auf dieser Aufnahme sind sämtliche dargestellten Motorraum-, Front-, Luftführungs-, Verkleidungs-, Halter-, Dicht- und Befestigungskomponenten neue OE-Iveco- beziehungsweise Achleitner-Teile. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ausgebaute Alteile oder lediglich geprüfte Bestandskomponenten, sondern um die vollständig für den Neuaufbau bereitgelegten Neuteile.

Motor und Peripherie

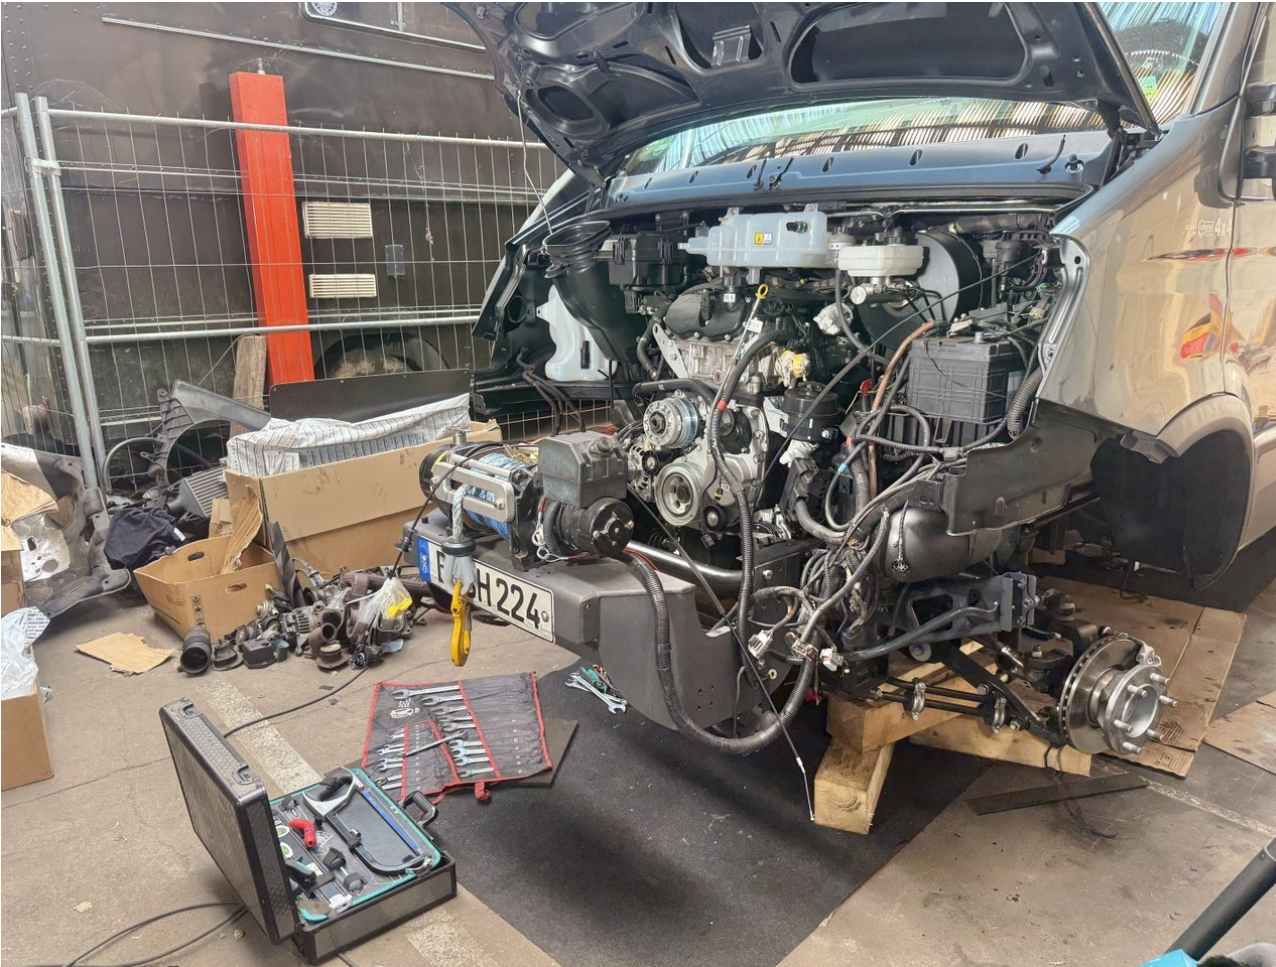

30

TECHNISCHER NACHWEIS

Freigelegte Fahrzeugfront während des Neuaufbaus von Motorperipherie, Kühlsystem und Frontstruktur.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Klimaanlage und Heizung

07

KAPITEL

Die Klimaanlage wurde ungewöhnlich umfassend erneuert. Nicht nur der Kompressor, sondern auch Kondensator mit integriertem Trockner, Expansionsventil, Drucksensor/-ventil, Leitungen, O-Ringe und Halter wurden berücksichtigt. Der Verdampfer und sein Gehäuse wurden geprüft; der Heizungswärmetauscher wurde erneuert. Auch Stellmotor und Mischklappenfunktion wurden im Zuge des Innenraum-Neuaufbaus kontrolliert und justiert.

Für ein Fernreisefahrzeug ist dieser Umfang relevant: Klimaanlage werden bei älteren Nutzfahrzeugen häufig nur punktuell instandgesetzt. Hier wurde dagegen die gesamte Kette vom Kompressor über Kondensation, Expansion und Leitungen bis zur Innenraum-Wärmeübertragung betrachtet.

07

Klimaanlage und Heizung

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Kältemittelkreislauf

Die Klimaanlage ist vollständig neu: OE-Iveco-Klimakompressor, sämtliche Hoch- und Niederdruckleitungen, Kondensator, Trockner, Expansionsventil, Drucksensoren, O-Ringe, Halter und Befestigungsmaterial.

Innenraumklimatisierung

Verdampfer und Gehäuse wurden geprüft; der Heizungswärmetauscher wurde erneuert. Stellmotor und Mischklappenfunktion wurden kontrolliert und justiert.

Kühlpaket

Wasserkühler, Ladeluftkühler, Kondensator, Kühlerlüfter, Lüfterkupplung, Luftführungen und zahlreiche Kühlmittelschläuche wurden als Gesamtsystem neu aufgebaut.

Bewertungsrelevanz

Die ungewöhnlich vollständige Bearbeitung reduziert typische altersbedingte Ausfallketten und vermeidet die sonst übliche punktuelle Reparatur einzelner Komponenten.

Klima und Heizung · Komponentenübersicht



07A

TECHNISCHER NACHWEIS

Zusammenstellung der neuen Komponenten für Klimatisierung, Heizung und Luftführung:
Wärmetauscher, Gehäuse- und Luftführungsteile, Leitungen, Ventile, Sensorik, Dichtungen, Halter und Anschlussmaterial.

Klimakondensator mit Trockner



07B

TECHNISCHER NACHWEIS

Neuer Klimakondensator mit integriertem Trockner. Der komplette vordere Wärmetauscher wurde gemeinsam mit Leitungen, Dichtungen und Befestigungselementen erneuert.

Kältemittelleitungen



07C

TECHNISCHER NACHWEIS

Neue Hoch- und Niederdruckleitungen des Kältemittelkreislaufs einschließlich Anschlussarmaturen, Serviceanschlüssen, Leitungsabschnitten und den zugehörigen Dichtungen.

Regelkomponenten, Sensorik und Dichtungen



07D

TECHNISCHER NACHWEIS

Neue Regel- und Anschlusskomponenten des Klimakreislaufs: Ventile, Sensorik, elektrische Anschlüsse, O-Ringe und weiteres montagebezogenes Dichtmaterial.

Heizungswärmetauscher



07E

TECHNISCHER NACHWEIS

Neuer
Innenraum-Heizungswärmetauscher.
Der Wärmetauscher wurde im Zuge der
Bearbeitung des Heizungs- und
Klimakastens ersetzt; Mischklappe und
Stellmotor wurden geprüft und justiert.

Heizungs- und Luftführungsgehäuse



07F

TECHNISCHER NACHWEIS

Gehäuse- und Luftführungskomponenten der Innenraumklimatisierung. Die Bauteile wurden ausgebaut, gereinigt, geprüft und mit dem neuen Heizungswärmetauscher wieder aufgebaut.

Kühlerpaket · Gesamtumfang



07G

TECHNISCHER NACHWEIS

Gesamtübersicht des neu aufgebauten Frontpakets mit Wasserkühler, Ladeluftkühler, Klimakondensator, Kühlerlüfter, Luftführungen, Haltern, Dämpfungselementen und Befestigungsteilen.

Ladeluftkühler und Schlauchsystem




07H

TECHNISCHER NACHWEIS

Neuer Ladeluftkühler mit vollständig erneuerten Ladeluftschläuchen, Verbindern und Schellen. Das System ist Bestandteil des gemeinsam neu aufgebauten vorderen Kühlerpakets.

Klimakompressor · Einbauumfeld

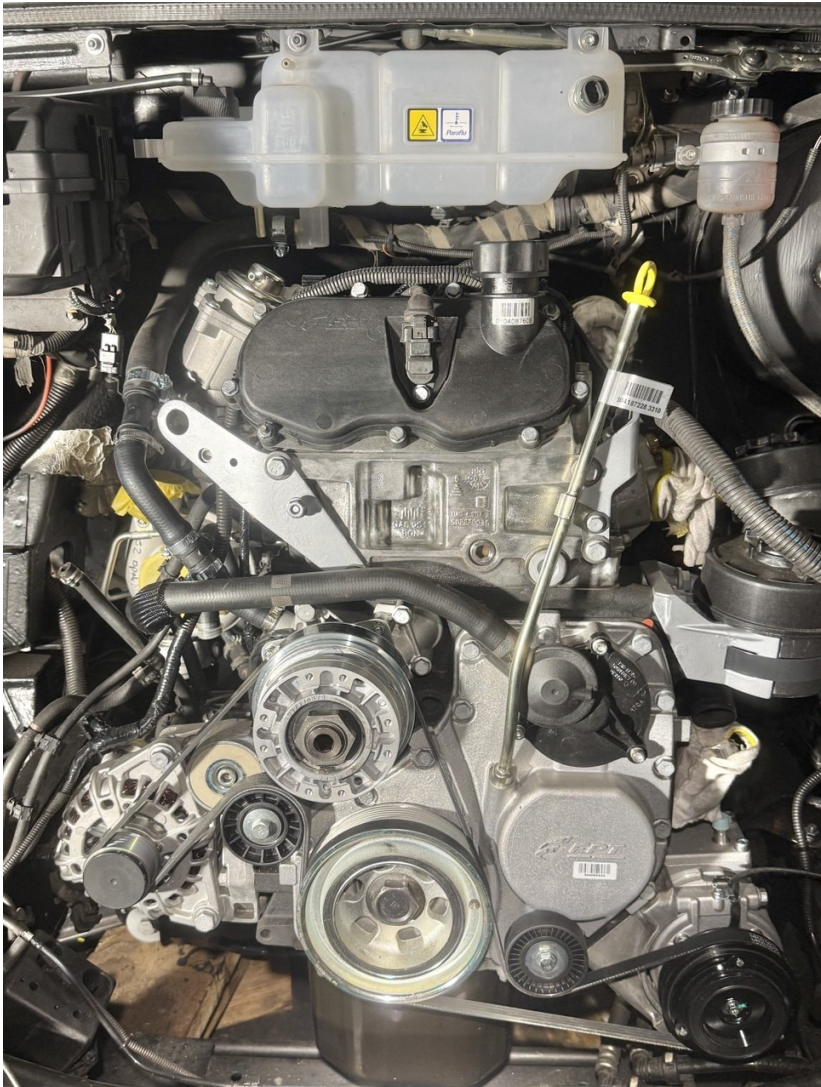

071

TECHNISCHER NACHWEIS

Dokumentierter Motorfrontbereich mit neuem OE-Iveco-Klimakompressor sowie neuen Riemen, Spann- und Umlenkrollen. Der Kompressor wurde nicht überholt, sondern als Neuteil eingebaut.

Kraftstoffsystem

SYSTEMISCHER NEUAUFBAU

Das Kraftstoffsystem wurde vollständig als Funktionskette vom Einfüllstutzen über Tank, Tankinnenmodul, Leitungen und Filterung bis zur Motorversorgung neu aufgebaut. Die folgenden Seiten dokumentieren den Gesamtumfang und die Einzelkomponenten.

Tank und Befestigung

Neuer 100-Liter-Tank, neue Haltebänder/Halter, Flanschdichtungen und Befestigungen.

Tankinnenmodul

Neue Ansaugung, Kraftstoffpumpe, Tankgeber, Schwimmer und elektrische Anschlüsse.

Leitungen und Filterung

Neue Vor- und Rücklaufleitungen, Verbinder, Einfüll-/Entlüftungsteile und Filtergehäuse.

08

Kraftstoffsystem

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Tank

Neuer 100-Liter-Kraftstofftank einschließlich neuer Tankhaltebänder/Halter, Befestigungsmaterial, Flanschdichtungen, Einfüll- und Entlüftungskomponenten.

Tankinnenmodul

Neue Ansaugung mit Kraftstoffpumpe, Tankgeber, Schwimmer, Sensorik, Steckverbindung und sämtlichen zugehörigen Dichtungen.

Leitungsweg

Kraftstoffleitungen 504148019, 504090435, 504148021, 504162467 und 5801280548/5801298515 sowie Leitungsverbinder und Befestigungen wurden erneuert.

Filterung

Neues Kraftstofffiltergehäuse mit Filter und Schutz; Einfüllstutzen, Entlüftungsrohre, Tankdeckel und Anschlusskomponenten wurden in den Neuaufbau einbezogen.

Kraftstoffsystem · Gesamtumfang

08A

TECHNISCHER NACHWEIS

Neuer 100-Liter-Tank mit neuen Haltebändern und Haltern, Leitungen, Befestigungen, Flanschdichtungen sowie vollständigem Tankinnenmodul mit Ansaugung, Kraftstoffpumpe, Tankgeber und Schwimmer.



Kraftstoffsystem · Tankinnenmodul



08B

TECHNISCHER NACHWEIS

Neues Tankinnenmodul in
Detailansicht: Ansaugung, elektrische
Kraftstoffpumpe, Tankgeber,
Schwimmermechanik, elektrische
Anschlüsse und Leitungsabgänge.

09

Abgasanlage und Emissionssystem

SYSTEMISCHER NEUAUFBAU

Die Abgasanlage ist vom Turbolader bis zum Endrohr neu. Der originale Dieselpartikelfilter wurde professionell gereinigt, hochtemperaturbeständig lackiert und wieder eingebaut. Damit bleibt die originale Euro-4-Konfiguration erhalten, während der gesamte umgebende Abgasweg erneuert ist.

Vor dem DPF

Neuer Original-Turbolader, neuer Original-Iveco-Abgaskrümmmer, neue Anschluss- und Flexrohre.

DPF

Originalteil professionell gereinigt, geprüft, hochtemperaturbeständig lackiert und wieder eingebaut.

Nach dem DPF

Neue Rohre, Schalldämpfer, Endrohr, Halter, Aufhängungen, Schellen, Dichtungen und Sensorik.

09

Abgasanlage und Emissionssystem

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Vollständige Erneuerung

Die Abgasanlage ist vom Turbolader bis zum Endrohr neu. Dazu gehören Übergangsrohre, Flexrohr, Schalldämpfer, Endrohr, Aufhängungen, Halter, Schellen, Dichtungen und Befestigungsteile.

Turbolader und Krümmer

Neuer Original-Turbolader, neuer Original-Iveco-Abgaskrümmer sowie neue Öl- und Kühlmittleitungen und die zugehörigen Dicht- und Anschlusskomponenten.

Dieselpartikelfilter

Der originale DPF wurde professionell gereinigt, anschließend hochtemperaturbeständig lackiert und wieder eingebaut. Damit bleibt die originale Euro-4-Systemkonfiguration erhalten.

Emission und AGR

Neuer AGR-Kühler, neues AGR-Ventil mit Dichtungen, neue Temperatur- und Drucksensorik sowie erneuerte Verbindungs-, Leitungs- und Befestigungskomponenten; Euro 4 mit DPF und grüner Umweltplakette, ohne AdBlue-System.

Ansaug-, Turbo- und Abgasstrecke · Alt/Neu-Gesamtübersicht

09A

TECHNISCHER NACHWEIS




Die vollständige, bewusst ungeteilte Übersicht zeigt die erneuerte Funktionskette und den direkten Alt-/Neuvergleich: neuer Luftfilterkasten und Ansaugweg, neuer Original-Turbolader, neuer Original-Iveco-Abgaskrümmmer, AGR-Komponenten, Flexrohr, Leitungen, Sensorik, Dichtungen und Befestigungsteile.

Turbo- und Abgasstrecke · Einbauzustand

09B

TECHNISCHER NACHWEIS

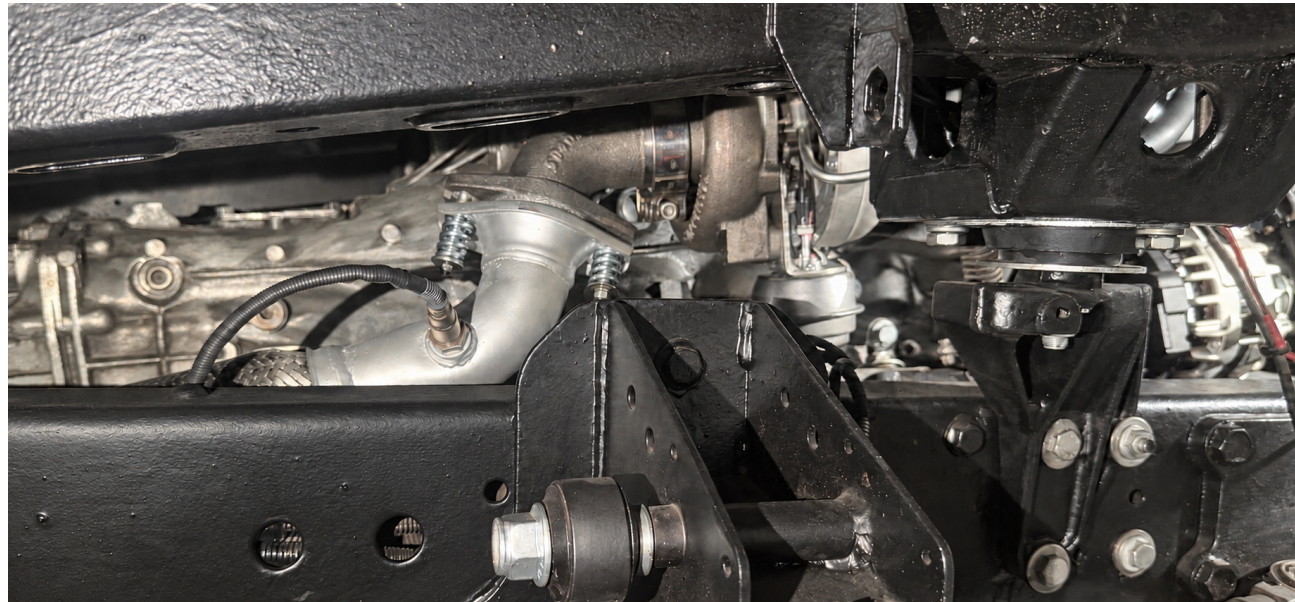

Breite Einbauansicht unterhalb des Motors. Sichtbar sind der erneuerte Turbolader-/Abgasbereich, neue Rohr- und Flexverbindungen, Sensorik und die neu aufgebaute Halterstruktur im konservierten Chassis.

Original-Iveco-Abgaskrümmer



09B

TECHNISCHER NACHWEIS

Neuer Original-Iveco-Abgaskrümmer vor dem Einbau. Krümmer, Turboladeranschluss, Dichtflächen und Befestigungsteile wurden gemeinsam erneuert.

Abgasanlage · Altteilvergleich

09C

TECHNISCHER NACHWEIS

Ausgebaute Altteile von Turbolader, Abgaskrümmen und Verbindungsrohren als eindeutiger Vergleichsnachweis zum neu aufgebauten System.



Abgasanlage · Einbauzustand

09D

TECHNISCHER NACHWEIS

Dokumentierter
Unterboden-Einbauzustand der
erneuerten Abgasführung. Der originale
DPF wurde professionell gereinigt,
hochtemperaturbeständig lackiert und
wieder eingebaut; der weitere
Abgasweg bis zum Endrohr ist neu.



Karosserie, Frontstruktur und Unterboden

10

KAPITEL

Im Frontbereich wurden Schlossträger, Luftführungen, Kühlerumfeld, Stoßstangenhalter und zahlreiche Verkleidungs- und Befestigungsteile erneuert oder aufgearbeitet. Der neu lackierte Schlossträger bildet nach Abschluss der Kühler- und Motorperipheriemontage die Basis für Kühlergrill und Stoßfänger. Die Stoßstange wird passend zur vorhandenen Winden-Traverse angepasst.

Auch am Unterboden wurde der Neuaufbau konsequent fortgeführt. Originale Achleitner-Schutz- und Sonderteile wurden erhalten, wo ihre Weiterverwendung technisch sinnvoll und für die Authentizität der seltenen 4x4-Ausführung wichtig ist; andere Halter und Träger wurden vollständig aufgearbeitet oder ersetzt.

10 Karosserie, Frontstruktur und Unterboden

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Frontstruktur

Der Schlossträger wurde im Rahmen der Komplettlackierung innen und außen vollständig neu lackiert. Neu sind Kühlergrill, Haubenschloss, Wischergestänge einschließlich Wischermotor, Scheibenwaschwasserbehälter, Kühlerumfeld, Luftführungen, Beleuchtung, Stoßfängerhalter, Verkleidungen und Befestigungsteile.

Stoßfänger und Winde

Neue Frontstoßstange, angepasst an die vorhandene Winden-Traverse; Seilwinde, Unterfahrschutz und Achleitner-spezifische Schutzkomponenten bleiben funktional integriert.

Unterboden

Rahmen- und Halterbereiche wurden gereinigt, konserviert und lackiert. Originale Achleitner-Sonderteile wurden erhalten, sofern technisch sinnvoll und authentizitätsrelevant.

Dokumentation

Übersichts- und Detailaufnahmen zeigen den Neuaufbau vom freigelegten Vorderwagen bis zum weitgehend fertig montierten Frontbereich.

Karosserie und Frontstruktur



31

TECHNISCHER NACHWEIS

Vorderwagen am 18. September 2026:
Grill und Beleuchtung montiert;
Stoßstange und Scheibenwischerarme
vor der abschließenden Befestigung.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Karosserie und Frontstruktur



32

TECHNISCHER NACHWEIS

Frontdetail mit
Achleitner-Kennzeichnung und
erneuerter Beleuchtungsanlage.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Unterboden




33

TECHNISCHER NACHWEIS

Unterboden während des Neuaufbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Unterboden

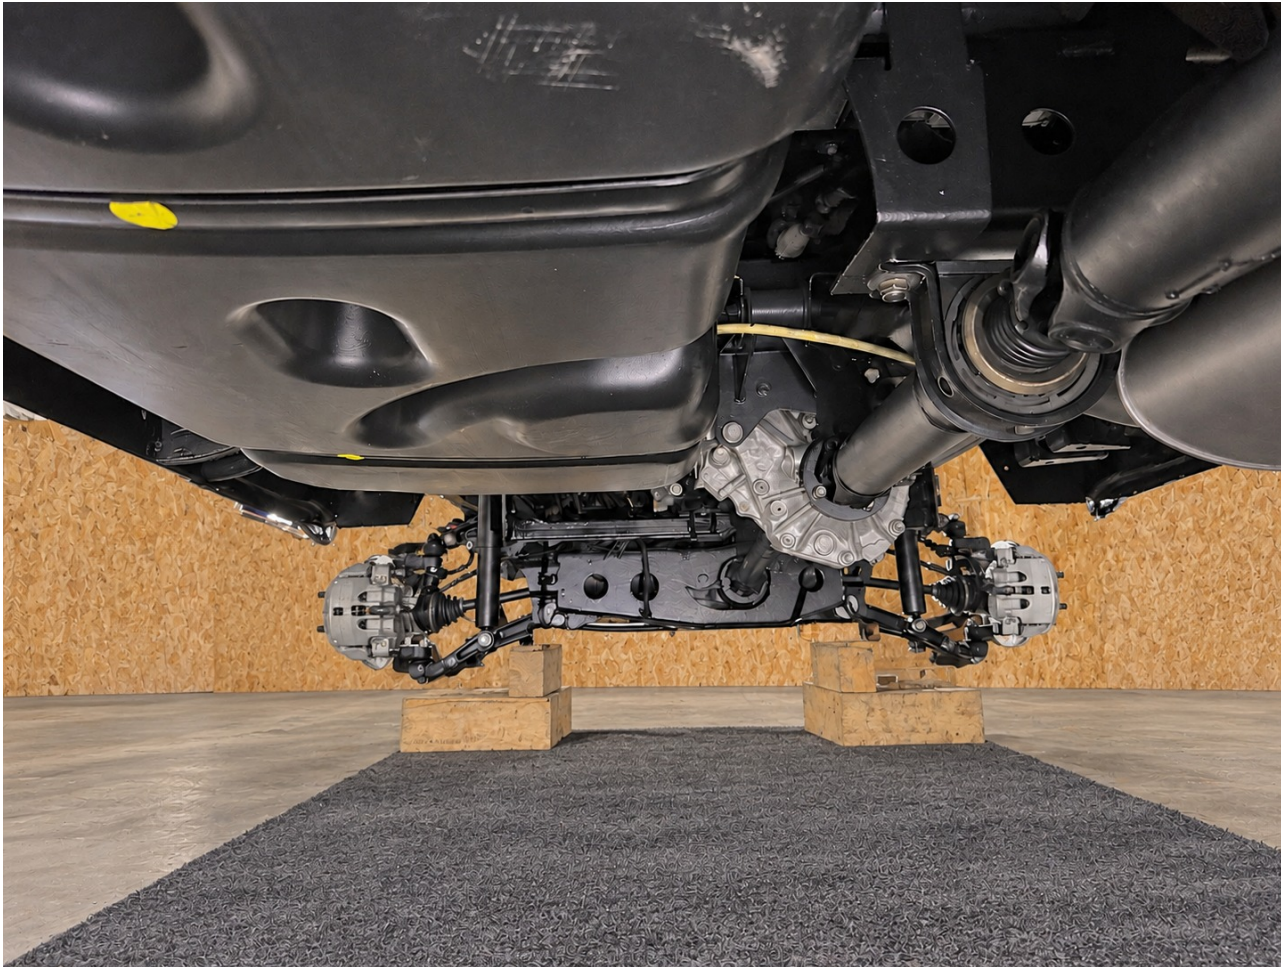

34

TECHNISCHER NACHWEIS

Detailansicht des hinteren Unterbodens und der Achskomponenten.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Karosserie und Detailqualität



35

TECHNISCHER NACHWEIS

Erneuerte Tür- und Säulenverkleidung an der Fahrerkabine.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Karosserie und Detailqualität



36

TECHNISCHER NACHWEIS

Fahrtür mit vollständig aufgebauter Innenverkleidung und Bedienelementen.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Karosserie und Detailqualität



37

TECHNISCHER NACHWEIS

Erneuerte äußere Türgriff- und Schließmechanik.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Karosserie und Detailqualität



38

TECHNISCHER NACHWEIS

Aufbereiteter Einstiegsbereich mit sauberer Schweller- und Dichtungsausführung.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Fahrerkabine und Bedienung

11**KAPITEL**

Die Fahrerkabine wurde weit über eine kosmetische Aufbereitung hinaus neu aufgebaut. Fußboden, Verkleidungen, Schalter, Bedienknöpfe, Dichtungen, Halter und zahlreiche Kleinteile wurden ersetzt. Hinzu kommen drehbare Recaro-Sitze auf Schwinggestellen mit klappbaren Armlehnen und ein Lederlenkrad. Die Heizungs- und Klimabedienung wurde im Zuge der Arbeiten ebenfalls überarbeitet.

Fahrerkabine und Bedienung

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Bedienung

Unzählige Schalter, die vollständigen Lenkstockschalter und zahlreiche Verkleidungen wurden erneuert. Zusätzlich wurde ein neues Lenkrad hochwertig mit Leder bezogen und eingebaut.

Sitze

Neue ISRI-Schwinggestelle mit Drehtellern tragen vollständig neu aufgebaute RECARO-Sportsitze. Die Kombination ist auf Ergonomie, Langstreckenkomfort, Schwingungsentkopplung und flexible Nutzung im Stand ausgelegt.

Zugänge

Bei Türen und Zugängen blieb es nicht bei Funktionsprüfungen: Sämtliche Kunststoffteile im Innenraum sowie sehr viele Komponenten wurden erneuert, darunter die komplette Führungs-, Laufrollen- und Verriegelungsstruktur der Schiebetür, Dichtungen, Griffe, Trittstufen und Verkleidungen.

Reisefunktion

Die Kabine verbindet Nutzfahrzeugrobustheit mit ergonomischer Bedienbarkeit und direktem Zugang zum Wohnbereich.

11A Fahrerkabine · dokumentierter Neuaufbau

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Kunststoffteile

Sämtliche Kunststoffteile im Innenraum wurden erneuert; hierzu zählen zahlreiche Blenden, Abdeckungen und Verkleidungselemente der Kabine.

Schalter und Lenkung

Unzählige Schalter, die vollständigen Lenkstockschalter und weitere Bedienkomponenten wurden erneuert. Das neue Lenkrad wurde hochwertig mit Leder bezogen und eingebaut.

Schiebetür

Die Führungs-, Rollen-, Lauf- und Verriegelungsstruktur der Schiebetür wurde vollständig erneuert; auch bei den übrigen Zugängen wurden zahlreiche Bauteile ersetzt, nicht lediglich geprüft.

Sitze

Neue ISRI-Schwinggestelle mit Drehtellern und vollständig neu aufgebaute RECARO-Sportsitze bilden ein hochwertiges, langstreckentaugliches Sitzsystem.

Fahrerkabine · RECARO-Sitzanlage



11B

TECHNISCHER NACHWEIS

Vollständig neu aufgebaute RECARO-Sportsitze auf neuen ISRI-Schwinggestellen. Ebenfalls neu ist das Lenkrad; es wurde zusätzlich hochwertig mit Leder bezogen. Zahlreiche Schalter, Lenkstockschalter und Innenraumverkleidungen wurden erneuert.

Cockpit und Vordersitze · umfassend erneuert



11C

TECHNISCHER NACHWEIS

Cockpit mit den vollständig neu aufgebauten RECARO-Sportsitzen. Neu sind unter anderem Lenkrad mit Lederbezug, vollständige Lenkstockschalter, zahlreiche weitere Schalter und Bedienelemente sowie unzählige Kunststoffverkleidungen im Innenraum.

ISRI-Schwinggestelle und Drehkonsolen



11D

TECHNISCHER NACHWEIS

Fahrer- und Beifahrersitz auf neuen ISRI-Schwinggestellen mit Drehkonsolen. Die vollständig neu aufgebauten RECARO-Sportsitze verbinden ergonomischen Langstreckenkomfort, Schwingungsentkopplung und die drehbare Nutzung der Sitze im Stand.

Fahrerplatz, Türbereich und Innenraumteile



11E

TECHNISCHER NACHWEIS

Seitliche Ansicht des Fahrerplatzes. Sämtliche Dichtungen und Kunststoffteile im dargestellten Innenraum- und Türbereich wurden erneuert. Ebenso wurden bei den Zugängen zahlreiche Funktionsbauteile einschließlich Führungen, Rollen, Verriegelungen, Griffe und Verkleidungen ersetzt.

Wohn- und Expeditionsausbau

12

KAPITEL

Der Ausbau ist als vollwertiges Fernreisemobil ausgeführt. Er verbindet einen kompakten Kastenwagen mit einem funktionalen Wohnraum, ohne die Geländetauglichkeit durch einen großvolumigen Aufbau grundlegend zu verändern. Die Innenraumgestaltung ist hell, robust und auf tatsächliche Nutzung ausgelegt.

12.1 Wohnen und Schlafen

- Sitz-/Wohnbereich mit drehbaren Recaro-Vordersitzen
- Tischlösung
- ausziehbares Festbett ca. 200 × 140 cm
- Autoterm Air 2D Diesel-Luft-Standheizung
- Dachlüfter / MaxxFan Deluxe

12

Wohn- und Expeditionsausbau

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Raumkonzept

Fest integrierter Wohnbereich mit Schlaf-/Sitzfläche, Küche, Stauraum, Nasszelle und direktem Durchgang zur Fahrerkabine.

Küche

Arbeitsfläche, Spüle, Kochstelle, Armaturen und Einbaumöbel sind platzsparend angeordnet und für autarken Reisebetrieb ausgelegt.

Nasszelle

Separater Sanitärbereich im Heck mit Trocken-WC und Handwaschbecken. Das bereits gekaufte, maßgefertigte Edelstahlduschbecken wird in der übernächsten Woche eingebaut; die Bilddokumentation zeigt den vorgesehenen Duschbereich und die konkrete Einbauplanung.

Ausbauqualität

Helle Materialien, robuste Oberflächen, funktionale Beleuchtung und ein klarer, reparaturfreundlicher Möbelbau bestimmen das Ausbaukonzept.

Wohn- und Expeditionsausbau



43

TECHNISCHER NACHWEIS

Wohnraum mit Blick nach hinten.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Wohn- und Expeditionsausbau



44

TECHNISCHER NACHWEIS

Ausgezogenes Bett und Wohnbereich.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Wohn- und Expeditionsausbau

12

KAPITEL

12.2 Küche

- Dometic-Gasherd
- Spüle

- Gaskühlschrank
- Arbeits- und Stauraum
- Dachlüftung

Wohn- und Expeditionsausbau



45

TECHNISCHER NACHWEIS

Küchenmodul mit Koch- und Spülbereich.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Wohn- und Expeditionsausbau

12

KAPITEL

12.3 Sanitärbereich

- separater Badbereich im Heck
- Trocken-WC
- Handwaschbecken
- maßgefertigtes Edelstahlduschbecken / Dusche

Sanitärbereich · Duschplanung



12A

AUSBAUPLANUNG

Beide Ansichten zeigen den vorgesehenen Duschbereich. Das maßgefertigte Edelstahlduschbecken ist bereits gekauft; sein Einbau ist für die übernächste Woche vorgesehen. Die graue Darstellung kennzeichnet Lage und Geometrie des künftigen Beckens.

Wohn- und Expeditionsausbau



47

TECHNISCHER NACHWEIS

Blick vom Heck durch den Wohnraum bis in die Fahrerkabine.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Wohn- und Expeditionsausbau



48

TECHNISCHER NACHWEIS

Küchenmodul bei geöffneter Seitentür;
der Ausbau bleibt von außen unmittelbar
zugänglich.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Wohn- und Expeditionsausbau



49

TECHNISCHER NACHWEIS

Heckzugang zum Sanitär- und Duschbereich des Expeditionsausbaus.

DOKUMENTATION · 2022-2026

Dokumentationsqualität und Nachvollziehbarkeit

SYSTEMISCHER NEUAUFBAU

Der Neuaufbau wurde über Jahre fotografisch begleitet. Rechnungen, Bestelllisten, OE- und Herstellerteilenummern, Arbeitsfotos und sichtbare Einbauzustände sind in einer technischen Masterliste mit 390 Einzelpositionen zusammengeführt.

Fotodokumentation

Arbeitsstände, Alt-/Neuvergleiche, zerlegte Baugruppen, Messungen, Teileübersichten und fertige Einbauzustände.

Teile- und Belegsysteem

Baugruppe, Bezeichnung, Teilenummer, Menge, Einbaustatus, Nachweisquelle und Belegdatei werden positionsweise zusammengeführt.

Sachverständige Prüfung

Die vollständige Liste im Anhang ermöglicht die Prüfung bis auf Einzelpositionsebene, ohne eine zusätzliche missverständliche Statusklassifizierung.

Dokumentationsqualität und Nachvollziehbarkeit

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Fotodokumentation

Arbeitsstände, Alt-/Neuvergleiche, zerlegte Baugruppen, Messungen, Teileübersichten und fertige Einbauzustände sind in hoher Dichte dokumentiert.

Teileliste

Die Masterliste umfasst mehrere hundert Einzelpositionen mit Baugruppe, Bezeichnung, Teilenummer, Menge, Einbaustatus und Nachweisquelle. Die Darstellung konzentriert sich vollständig auf die technisch relevanten Angaben.

Belegsistem

Rechnungen, Bestellbestätigungen, Herstelleretiketten und Teilenummern werden mit den Fotos und Einbauzuständen verknüpft.

Klare Nachweisführung

Rechnung, Teilekatalog, eindeutige Verpackungsaufnahme und technische Fotodokumentation bilden gemeinsam die belastbare Nachweisgrundlage; auf eine zusätzliche, missverständliche Statusklassifizierung wird verzichtet.

Bewertungslogik und Wiederherstellungsaufwand

14

KAPITEL

Für die sachverständige Bewertung sollten drei Ebenen getrennt betrachtet werden: erstens der Wert der seltenen und grundsätzlich geeigneten Achleitner-Basis, zweitens der heute vorhandene technische Zustand nach dem dokumentierten Neuaufbau und drittens der Aufwand, ein technisch und ausstattungsseitig vergleichbares Fahrzeug erneut herzustellen.

14.1 Warum eine reine Kilometerbewertung zu kurz greift

14.2 Material- und Arbeitsaufwand

Die Projektdokumentation nennt einen Materialeinsatz in der Größenordnung von rund 110.000 € und rund 3.500 Arbeitsstunden. Diese Zahlen sind nicht als einfache Rechenformel für den Marktwert zu verstehen. Sie zeigen jedoch die Größenordnung des Wiederherstellungsaufwands. Würde ein vergleichbarer Neuaufbau heute vollständig gewerblich vergeben, entstünden zusätzlich erhebliche Werkstatt-, Projektierungs-, Recherche- und Beschaffungskosten.

14.3 Seltenheit und Ersatzbeschaffung

Die Achleitner-4x4-Basis und einzelne Sonderkomponenten sind heute nur begrenzt verfügbar. Bei mehreren Teilen war bereits während des Projekts eine internationale Recherche erforderlich. Der Wiederbeschaffungswert eines vergleichbaren Fahrzeugs kann daher nicht sinnvoll aus dem Preis eines gewöhnlichen Daily 50C18 abgeleitet werden.

Zu prüfende Zielgröße

Vor diesem Hintergrund wird ein Wiederbeschaffungs-/Wiederherstellungswert von 200.000 € zur unabhängigen sachverständigen Prüfung gestellt. Das Exposé beansprucht nicht, diesen Wert selbst festzusetzen; es dokumentiert die technischen und wirtschaftlichen Tatsachen, die bei der Bewertung berücksichtigt werden sollten.

14

Bewertungslogik und Wiederherstellungsaufwand

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Material

Dokumentierter Materialeinsatz einschließlich Fahrzeugbasis: ca. 110.000 EUR.

Arbeit

Dokumentierte Eigenleistung: ca. 3.500 Stunden. Daraus ergeben sich 175.000 EUR bei 50 EUR/h beziehungsweise 262.500 EUR bei 75 EUR/h.

Rechnerischer Aufwand

Material und Arbeit ergeben rund 285.000 EUR beziehungsweise 372.500 EUR - jeweils ohne vollständigen Unternehmeraufschlag für Projektsteuerung, Risiko und Beschaffung.

Wertansatz

Die zur Prüfung gestellten 200.000 EUR entsprechen nur rund 70 Prozent des niedrigen und rund 54 Prozent des höheren rechnerischen Wiederherstellungsansatzes.

Zusammenfassung

15

KAPITEL

Der Iveco Daily Achleitner 4x4 50C18 verbindet eine seltene, robuste Allradbasis mit einem über mehrere Jahre außergewöhnlich tiefgreifend ausgeführten technischen Neuaufbau und einem vollwertigen Expeditionsausbau. Das Fahrzeug wurde nicht lediglich instandgesetzt, sondern in wesentlichen Systemen baugruppenweise erneuert.

- seltene Achleitner-4x4-Basis mit Untersetzung und drei Sperren
- neues Verteilergetriebe und überarbeiteter Kardanstrang
- vollständig neu aufgebautes Hinterachsdifferential

- umfassend erneuerte Brems-, Fahrwerks- und Radlagerkomponenten
- F1C-Grundmotor in ungewöhnlich gut dokumentiertem Zustand
- neuer Turbolader, Abgaskrümmern, AGR und weitgehend neue Abgasperipherie
- praktisch vollständig erneuerte Motorkühlung
- umfangreich erneuerte Klimaanlage
- neue Lichtmaschine, Riemen, Rollen und Spannsysteme
- weitgehend neues Kraftstoffsystem einschließlich Tank und Leitungen
- neu aufgebaute Fahrerkabine mit Recaro-Sitzen
- vollwertiger Wohn-, Küchen-, Schlaf- und Sanitärbereich
- 390 einzeln dokumentierte Positionen in der aktuellen Masterliste
- umfangreiche Foto-, Rechnungs- und Teilekatalogdokumentation

Für die Bewertung ist deshalb der heutige technische Zustand und der Wiederherstellungsaufwand maßgeblich. Die vollständige Teileliste auf den folgenden Seiten ermöglicht dem Sachverständigen, die Tiefe des Neuaufbaus bis auf Einzelpositionsebene nachzuvollziehen.

Zusammenfassung

TECHNISCHER UMFANG UND BEWERTUNGSRELEVANZ

Technische Substanz

Der wertbestimmende Kern ist die seltene Achleitner-Basis in Verbindung mit der außergewöhnlich vollständigen Erneuerung nahezu aller alters- und ausfallkritischen Systeme.

Nutzungswert

Das Fahrzeug ist als kompaktes, robustes und reparaturfreundliches Fernreise- und Expeditionsmobil konzipiert.

Nachweisqualität

Die Kombination aus Teileliste, Rechnungen, Fotos, Messwerten und sichtbarem Einbauzustand ermöglicht eine ungewöhnlich belastbare sachverständige Beurteilung.

Bewertung

Der Ansatz von 200.000 EUR bildet einen bewusst reduzierten Wert gegenüber dokumentiertem Wiederherstellungsaufwand und marktüblichen Preisen vergleichbarer moderner Expeditionsfahrzeuge.

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 1-6 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
1	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Tellerrad & Triebling	Antriebsflansch / Kardanflansch Hinterachsdifferential	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
2	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Tellerrad & Triebling	Kegelrad Hinterachsdifferential, Übersetzung 9:44	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Arbeits-/Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
3	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Tellerrad & Triebling	Tellerrad Hinterachsdifferential, Übersetzung 9:44	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Arbeits-/Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
4	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Ausgleichsgetriebe	Anlaufscheibe Seitenrad links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
5	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Ausgleichsgetriebe	Anlaufscheibe Seitenrad rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
6	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Ausgleichsgetriebe	Anlaufscheiben der Satellitenräder	—	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 7-10 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
7	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Ausgleichsgetriebe	Ausgleichskege Irräder / Satellitenräder	—	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumenta- tion im Exposé + Nutzerbestäti- gung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Ex- posé_06.09.20 26_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/He- rsteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezo- genem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
8	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Ausgleichsgetriebe	Differentialbolz- en / Achsen der Satellitenräder	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumenta- tion im Exposé + Nutzerbestäti- gung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Ex- posé_06.09.20 26_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteile; genaue Ausführung und OE-Nummern anhand Rechnung bezi- ehungsweise Teilekatalog prüfen.	
9	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Ausgleichsgetriebe	Differentialkorb / Ausgleichsgeh- äuse Hinterachse	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumenta- tion im Exposé + Nutzerbestäti- gung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Ex- posé_06.09.20 26_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/He- rsteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezo- genem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
10	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Ausgleichsgetriebe	Seitenrad / Achswellenrad links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumenta- tion im Exposé + Nutzerbestäti- gung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Ex- posé_06.09.20 26_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/He- rsteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezo- genem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 11-17 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
11	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Ausgleichsgetriebe	Seitenrad / Achswellenrad rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
12	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Lagerung & Einstellung	Differentiallager links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
13	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Lagerung & Einstellung	Differentiallager rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
14	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Lagerung & Einstellung	Einstellscheibe/ Shim links 1,90 mm	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Arbeits-/Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
15	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Lagerung & Einstellung	Einstellscheibe/ Shim rechts 1,40 mm	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Arbeits-/Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
16	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Lagerung & Einstellung	Hinterachs-Einstellscheibe	7162287	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
17	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Lagerung & Einstellung	Hinterachsdifferential auf Zahnflankenspiel 0,15 mm eingestellt; Shim links 1,90 mm/rechts 1,40 mm	—	1 Arbeitsgang	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Mess-/Arbeitsdokumentation				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 18-22 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
18	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Lagerung & Einstellung	Spreizhülse der Triebblingslagerung	7162214	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
19	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Lagerung & Einstellung	Triebblings-Unterscheibe	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
20	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Lagerung & Einstellung	Triebblingslager hinten	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
21	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Lagerung & Einstellung	Triebblingslager vorn	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
22	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential - Lagerung & Einstellung	Triebblingsmutter	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 23-27 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
23	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Abdichtung	Wellendichtring Steckachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
24	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Abdichtung	Wellendichtring Steckachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
25	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Abdichtung	Wellendichtring Triebfling / Kardanflansch	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
26	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachsdifferential – Differentialsperre	Elektromechanische Betätigung der Hinterachs-Differentialsperre samt Bowdenzug	42541721	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teilekatalog / Dokumentation				
27	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Gehäuse, Deckel & Entlüftung	Abdichtung Differentialdeckel	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg		Neues Dichtmittel beziehungsweise neue Deckeldichtung; genaue Ausführung noch dokumentieren.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 28-33 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
28	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Gehäuse, Deckel & Entlüftung	Differentialdeckel Hinterachse	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image7.jpeg, image8.jpeg, image9.png und image11.jpeg; IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettetes Bild image5.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
29	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Gehäuse, Deckel & Entlüftung	Hinterachsentslüftung	504040815	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
30	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Gehäuse, Deckel & Entlüftung	Hinterachsentslüftung	5801366914	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
31	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Gehäuse, Deckel & Entlüftung	Ölablassschraube Hinterachs differential	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettetes Bild image5.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
32	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Gehäuse, Deckel & Entlüftung	Öleinfüllschraube Hinterachs differential	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettetes Bild image5.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
33	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Äußeres Radlager Hinterachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 34-38 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
34	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Äußeres Radlager Hinterachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
35	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Befestigungsschrauben Brems Scheibe an Radnabe	FEBI 48760 · kfzteile24 1440-121811	18	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754412367 (3)(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
36	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Befestigungsschrauben Steckachsenflansch links	—	8	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neue Befestigungsschrauben; Steckachse selbst blieb gemäß Nutzerangabe erhalten.	
37	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Befestigungsschrauben Steckachsenflansch rechts	—	8	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neue Befestigungsschrauben; Steckachse selbst blieb gemäß Nutzerangabe erhalten.	
38	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Inneres Radlager Hinterachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 39-43 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
39	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Inneres Radlager Hinterachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
40	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radbolzen Hinterachse links	—	6	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
41	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radbolzen Hinterachse rechts	—	6	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
42	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radnabe Hinterachse links	SKF VKHC 5950 · kfzteile24 1580-7093338	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754412367 (3)(1).pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
43	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radnabe Hinterachse rechts	SKF VKHC 5950 · kfzteile24 1580-7093338	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754412367 (3)(1).pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 44-48 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
44	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radnaben-Einstellmutter Hinterachse links	FEBI 46180 · kfzteile24 1240-120529	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754412367 (3)(1).pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
45	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radnaben-Einstellmutter Hinterachse rechts	FEBI 46180 · kfzteile24 1240-120529	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754412367 (3)(1).pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
46	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radnabendicht ring Hinterachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
47	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Radnabendicht ring Hinterachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
48	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Sicherungselement der Radnabenmutter links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 49-58 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
49	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Sicherungselement der Radnabenmutter rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
50	Achsen, Allrad & Kardan	Hinterachse – Radnaben & Radlager	Unterlegplatte am Antriebswellen-/Steckachsenflansch	FAST FT66401 · kfzteile24 1520-8355351	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
51	Achsen, Allrad & Kardan	Kardanwellen	Hintere Kardanwelle, Neuteil	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
52	Achsen, Allrad & Kardan	Kardanwellen	Kardanwelle Kreuz	42541373	3	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
53	Achsen, Allrad & Kardan	Kardanwellen	Kreuzgelenke Kardanwellen	42541373	3	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnungen				
54	Achsen, Allrad & Kardan	Verteilergetriebe	Dichtsatz Verteilergetriebe	52589	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Achleitner-Angabot				
55	Achsen, Allrad & Kardan	Vorderachse	Abstandbuchse Vorderachsdifferential	18062	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Achleitner-Angabot · aus Sammelposition aufgelöst				
56	Achsen, Allrad & Kardan	Vorderachse	Achleitner-Verteilergetriebe, Neuteil; zuschaltbarer Vorderachsantrieb, Mittelsperre und Untersetzung	Achleitner-spezifisch	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Hersteller-/Fotodokumentation				
57	Achsen, Allrad & Kardan	Vorderachse	Antriebsflansch Vorderachsdifferential	18059	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Achleitner-Angabot · aus Sammelposition aufgelöst				
58	Achsen, Allrad & Kardan	Vorderachse	Mutter Vorderachsdifferential	18060	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Achleitner-Angabot · aus Sammelposition aufgelöst				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 59-73 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
59	Achsen, Allrad & Kardan	Vorderachse	Vorderachse: Achsschenkel und Antriebswellen fachgerecht überholt; vier Manschetten erneuert	—	2 Seiten	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Arbeits-/Fotodokumentation				
60	Achsen, Allrad & Kardan	Vorderachse	Wellendichtring Vorderachsdifferential	18061	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Achleitner-Angebot · aus Sammelposition aufgelöst				
61	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasanlage	Abgastemperatursensor	69502363	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
62	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasanlage	DPF-/Schalldämpferdichtung	504131269	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
63	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasanlage	Flexrohr / flexibles Abgas-Verbindungsstück	504141530	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
64	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasanlage	Schalldämpfer-/DPF-Klemme	504131267	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
65	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgaskrümmern	Abgaskrümmern / Abgassammlern	504079322	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.27.jpeg		Iveco-Etikett „EXHAUST MANIFOLD“	
66	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgaskrümmern	Abgaskrümmern / Abgassammlern, weitere Ausführung	504073922	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.31.jpeg		Iveco-Etikett „EXHAUST MANIFOLD“; Abgrenzung zu 504079322 prüfen	
67	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgaskrümmern	Abgaskrümmern , Neuteil	504048189	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung / Fotodokumentation				
68	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasrückführung	3.0 AGR Dichtung	504072973	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
69	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasrückführung	AGR-Dichtung	5802102098 / 504341194	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
70	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Abgasrückführung	AGR-Ventil	504121701	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				
71	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Ladeluftstrecke	Schellen und Befestigungselemente der Ladeluftstrecke	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teilleiste / Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				
72	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Luftfilter & Ansaugung	03 - Luftfiltersensor	41221286	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
73	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Luftfilter & Ansaugung	Luftfilter	1903669	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026			----	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 74-86 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
74	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Luftfilter & Ansaugung	Luftfiltergehäuse	504154699	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
75	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Luftfilter & Ansaugung	Schlauch, genaue Einbaulage noch zuzuordnen	504145637	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.11.jpeg		CNH-Etikett „HOSE“; Funktionsangabe überdeckt	
76	Ansaugung, Ladeluft & Abgas	Luftmassenmessung	Luftmassenmesser	MAGNETI MARELLI 213719755019 · kfzteile24 1910-107186	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	760690499(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
77	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Dichtungen & O-Ringe	3.0 vordere Wellendichtung	504056152	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24003]				
78	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Dichtungen & O-Ringe	Servolenkungsbehälterstopfen O-Ring	42546129	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
79	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Dichtungen & O-Ringe	vertikale Dichtung der	504132165	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_66_4_2024-2				
80	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Schrauben & Befestiger	Befestigungs-/Abdeckelemente (Rechnungszeichnung nicht vollständig auslesbar)	5802466554 / 5801260057	6	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_348_3_2024				
81	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Schrauben & Befestiger	Befestigungsschraube	16638335	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.56.jpeg; photo_2026-09-08 12.07.00.jpeg		Iveco-Etikett „VITE / SCREW“	
82	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	06- wkład lusterka	500043479 / 3801929	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
83	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	06- zaślepka obudowy lusterka	3800505	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
84	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	2.3 3.0	42547928	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
85	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	3.0 Luftschlauch	504134675	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.53.jpeg			
86	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	3.0 Servolenkungsbehälterklammer	504054445	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 87-102 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
87	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Batteriefach	3800314	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
88	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Clip, Leisten, Polster	500326189	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
89	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Dreieck der Mirror-Abdeckung am	3803973	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_66_4_2024-1				
90	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Fahrerhauskissen	42471165	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
91	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	filtr kabinowy	500086267	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
92	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Gummigriff / Gummipuffer	500329485 / 504041803	8	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
93	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	kierunkowskaz w lusterko prawy -	3801915	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
94	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Mirror Deckeldreieck am linken	3803974	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_66_4_2024-1				
95	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	nadkole tylne luk R=L	504099744	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
96	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Oberer linker Radkasten	3802194	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
97	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Oberer rechter Radkasten	3802195	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
98	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	obudowa filtra kabinowego	3802816	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
99	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	odbój rygla drzwi tylnych	3804664	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
100	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	oświetlenie tablicy	500325883	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
101	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	redukcja przejściówka instalacji	5801405677	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
102	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Reduzieradapter zum Einbau	5801405677	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 103-113 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
103	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Schalthebel	5801260777 / 504179738	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
104	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Schaltkabel	504199606	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
105	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Schaltnauf	5802470372 / 5801521829	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
106	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Scheibenwaschbehälter	3801895	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
107	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Servolenkungsfülligkeitsbehälter	504073722	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
108	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Unterlegscheiben-Set	42471126	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
109	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Unterlegscheiben-Set	42471134	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
110	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Unterlegscheiben-set	42471133	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
111	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	Waschbehälterdeckel	504115003	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
112	Befestigungs-, Dicht- & Ergänzungsteile	Sonstige Komponenten	zentraler Luftstromknopf	5801476960	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_68_4_2024-1				
113	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Bremsbelag außen Hinterachse links	BREMBO P A6 017 · kfzteile24 1410-32905	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Ein Brembo-Satz mit vier Belägen; Zuordnung zur Hinterachse ergibt sich aus der gemeinsamen Bestellung mit den hinteren Brems Scheiben.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 114-118 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
114	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Bremsbelag innen Hinterachse links	BREMBO P A6 017 · kfzteile24 1410-32905	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Ein Brembo-Satz mit vier Belägen; Zuordnung zur Hinterachse ergibt sich aus der gemeinsamen Bestellung mit den hinteren Bremsscheiben.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
115	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Bremssattel Hinterachse links	kfzteile24 1435-122667 / 1435-122668 · f.becker_line	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Sattelpaar im Iveco-Fahrzeugblock bestellt; exakte Links-/Rechts-Zuordnung der beiden internen Artikelnummern noch am Karton oder Bauteil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
116	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Bremssattelträger Hinterachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
117	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Bremsscheibe Hinterachse links	BREMBO 08.5952.10 · kfzteile24 1420-46469	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Herstellerkatalog bestätigt: Ø 289 mm, 22 mm stark, 8 Loch, Vollscheibe, Hinterachse.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
118	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Entlüftungsventil Hinterachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremssattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 119-123 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
119	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Führungsbolzen Bremssattel Hinterachse links	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremssattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026
120	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Führungsbuchsen Bremssattel Hinterachse links	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremssattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026
121	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse links	Haltefeder Bremssattel Hinterachse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremssattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026
122	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse rechts	Bremsbelag außen Hinterachse rechts	BREMO P A6 017 · kfzteile24 1410-32905	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Ein Brembo-Satz mit vier Belägen; Zuordnung zur Hinterachse ergibt sich aus der gemeinsamen Bestellung mit den hinteren Bremsscheiben.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
123	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse rechts	Bremsbelag innen Hinterachse rechts	BREMO P A6 017 · kfzteile24 1410-32905	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Ein Brembo-Satz mit vier Belägen; Zuordnung zur Hinterachse ergibt sich aus der gemeinsamen Bestellung mit den hinteren Bremsscheiben.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 124-128 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
124	Bremsanlage	Hinterachse - Betriebsbremse rechts	Bremssattel Hinterachse rechts	kfzteile24 1435-122667 / 1435-122668 · f.becker_line	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Sattelpaar im Iveco-Fahrzeugblock bestellt; exakte Links-/Rechts-Zuordnung der beiden internen Artikelnummern noch am Karton oder Bauteil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
125	Bremsanlage	Hinterachse - Betriebsbremse rechts	Bremssattelträger Hinterachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
126	Bremsanlage	Hinterachse - Betriebsbremse rechts	Bremsscheibe Hinterachse rechts	BREMBO 08.5952.10 · kfzteile24 1420-46469	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Herstellerkatalog bestätigt: Ø 289 mm, 22 mm stark, 8 Loch, Vollscheibe, Hinterachse.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
127	Bremsanlage	Hinterachse - Betriebsbremse rechts	Entlüftungsventil Bremssattel Hinterachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremsattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026
128	Bremsanlage	Hinterachse - Betriebsbremse rechts	Führungsbolzen Bremssattel Hinterachse rechts	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremsattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 129-134 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
129	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse rechts	Führungsbuchsen Bremssattel Hinterachse rechts	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremssattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026
130	Bremsanlage	Hinterachse – Betriebsbremse rechts	Haltefeder Bremssattel Hinterachse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		OE-/Hersteller-Nr. für dieses einzelne Bremssattel-Anbauteil noch zu ergänzen.	Einzelteilzuordnung korrigiert 08.09.2026
131	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Ankerplatte Feststellbremse links	FAST FT32510 / FT32511 · kfzteile24 2311-113217 / 2311-113218	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Beide Anker-/Spritzebleche belegt; genaue Links-/Rechts-Zuordnung der beiden Nummern noch am Teil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
132	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Betätigungshebel / Expander Feststellbremse links	QUICK BRAKE · kfzteile24 1440-186043	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
133	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Feststellbremssattel Hinterachse links	MAXGEAR · kfzteile24 1911-118966	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
134	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Haltefedernder Feststellbremsbacken links	TRW · kfzteile24 1440-135694	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 135-139 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
135	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Hinterere Feststellbremsbacke links	BREMBO 1410-32790 / f.becker_line 1410-179465	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Zwei Backensätze unterschiedlicher Anbieter bestellt; welcher Satz endgültig montiert wurde, noch anhand Verpackung/Fotos zuordnen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
136	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Nachsteller / Spreizschloss Feststellbremse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
137	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Obere Rückholfeder Feststellbremse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
138	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Untere Rückholfeder Feststellbremse links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
139	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse links	Vordere Feststellbremsbacke links	BREMBO 1410-32790 / f.becker_line 1410-179465	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Zwei Backensätze unterschiedlicher Anbieter bestellt; welcher Satz endgültig montiert wurde, noch anhand Verpackung/Fotos zuordnen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 140-145 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
140	Bremsanlage	Hinterachse - Feststellbremse rechts	Ankerplatte Feststellbremse rechts	FAST FT32510 / FT32511 · kfzteile24 2311-113217 / 2311-113218	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf		Beide Anker-/Spritzebleche belegt; genaue Links-/Rechts-Zuordnung der beiden Nummern noch am Teil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
141	Bremsanlage	Hinterachse - Feststellbremse rechts	Betätigungshebel / Expander Feststellbremse rechts	QUICK BRAKE · kfzteile24 1440-186043	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
142	Bremsanlage	Hinterachse - Feststellbremse rechts	Feststellbremsseil Hinterachse rechts	MAXGEAR · kfzteile24 1911-118966	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
143	Bremsanlage	Hinterachse - Feststellbremse rechts	Haltefedernder Feststellbremsbacken rechts	TRW · kfzteile24 1440-135694	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
144	Bremsanlage	Hinterachse - Feststellbremse rechts	Hintere Feststellbremsbacke rechts	BREMBO 1410-32790 / f.becker_line 1410-179465	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Zwei Backensätze unterschiedlicher Anbieter bestellt; welcher Satz endgültig montiert wurde, noch anhand Verpackung/Fotos zuordnen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
145	Bremsanlage	Hinterachse - Feststellbremse rechts	Nachsteller / Spreizschloss Feststellbremse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 146-150 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
146	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse rechts	Obere Rückholfeder Feststellbremse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
147	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse rechts	Untere Rückholfeder Feststellbremse rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
148	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse rechts	Vordere Feststellbremsbacke rechts	BREMBO 1410-32790 / f.becker_line 1410-179465	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Zwei Backensätze unterschiedlicher Anbieter bestellt; welcher Satz endgültig montiert wurde, noch anhand Verpackung/Fotos zuordnen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
149	Bremsanlage	Hinterachse – Feststellbremse	Seilzugausgleich / Verteiler der Feststellbremse	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
150	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	06-Bremsschlauch hinten	5801819731	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 151-156 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
151	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	ABS-Raddrehzahlsensor Hinterachse links	42581292 / 504007426	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil laut Nutzerbestätigung; Zuordnung der beiden bekannten OE-Nummern zur Achse noch fahrgestellbezogen prüfen.	
152	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	ABS-Raddrehzahlsensor Hinterachse rechts	42581292 / 504007426	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil laut Nutzerbestätigung; Zuordnung der beiden bekannten OE-Nummern zur Achse noch fahrgestellbezogen prüfen.	
153	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	ABS-Sensorring Hinterachse links	FEBI 170316 · kfzteile24 1430-111952	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
154	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	ABS-Sensorring Hinterachse rechts	FEBI 170316 · kfzteile24 1430-111952	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
155	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	Starre Bremsleitung am Achskörper links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	
156	Bremsanlage	Hinterachse – Leitungen & Sensorik	Starre Bremsleitung am Achskörper rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation im Exposé + Nutzerbestätigung vom 08.09.2026	IVECO DAILY ACHLEITNER 4x4 50C18 - Exposé_06.09.2026_oN.docx - eingebettete Bilder image10.jpeg, image16.png und image17.jpeg		Neuteil; OE-/Hersteller-Nr. aus Rechnung oder fahrgestellbezogenem Teilekatalog noch zu ergänzen.	

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 157-163 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
157	Bremsanlage	Hydraulikschläuche – Einbauort noch zuordnen	Bremsschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1440-139037	A.B.S. · kfzteile24 1440-139037	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Einbauort beziehungsweise Achs-/Seitenzuordnung anhand Verpackung oder Schlauchlänge noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
158	Bremsanlage	Hydraulikschläuche – Einbauort noch zuordnen	Bremsschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1440-139046	A.B.S. · kfzteile24 1440-139046	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558776638.pdf		Einbauort beziehungsweise Achs-/Seitenzuordnung anhand Verpackung oder Schlauchlänge noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
159	Bremsanlage	Hydraulikschläuche – Einbauort noch zuordnen	Bremsschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1440-139047	A.B.S. · kfzteile24 1440-139047	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf		Einbauort beziehungsweise Achs-/Seitenzuordnung anhand Verpackung oder Schlauchlänge noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
160	Bremsanlage	Hydraulikschläuche – Einbauort noch zuordnen	Bremsschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1440-177083	f.becker_line · kfzteile24 1440-177083	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558776638.pdf		Einbauort beziehungsweise Achs-/Seitenzuordnung anhand Verpackung oder Schlauchlänge noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
161	Bremsanlage	Vorderachse – Betriebsbremse	ABS-Raddrehzahlsensor Vorderachse links	42581292 / 504007426	1	belegt	Neuteil	Bestehende Teileliste / Rechnungsunterlagen · aus früherer Sammelposition aufgelöst			Zuordnung der beiden bekannten OE-Nummern zur Achse noch fahrgestellbezogen prüfen.	Sammelposition ABS-Sensor (4 Stück) in Einzelpositionen aufgelöst
162	Bremsanlage	Vorderachse – Betriebsbremse	ABS-Raddrehzahlsensor Vorderachse rechts	42581292 / 504007426	1	belegt	Neuteil	Bestehende Teileliste / Rechnungsunterlagen · aus früherer Sammelposition aufgelöst			Zuordnung der beiden bekannten OE-Nummern zur Achse noch fahrgestellbezogen prüfen.	Sammelposition ABS-Sensor (4 Stück) in Einzelpositionen aufgelöst
163	Bremsanlage	Vorderachse – Betriebsbremse	Bremsbelagsatz Vorderachse	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teileliste / Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 164-176 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
164	Bremsanlage	Vorderachse – Betriebsbremse	Bremssattel Vorderachse links	FEBI 178748 / 178749 · kfzteile24 1435-6966142 / 1435-6966382	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbesätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558776627.pdf		FEBI-Paar für Iveco; Links-/Rechts-Zuordnung der kfzteile24-Nummern noch am Teil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
165	Bremsanlage	Vorderachse – Betriebsbremse	Bremssattel Vorderachse rechts	FEBI 178748 / 178749 · kfzteile24 1435-6966142 / 1435-6966382	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbesätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558776627.pdf		FEBI-Paar für Iveco; Links-/Rechts-Zuordnung der kfzteile24-Nummern noch am Teil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
166	Bremsanlage	Vorderachse – Betriebsbremse	Vorderradbremsscheibe	504121612	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_820_7_2025				
167	Bremsanlage	ABS & Sensorik	Bremsbelag-Verschleißsensor	500054693	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Teilleiste / Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				
168	Bremsanlage	ABS & Sensorik	Halterung für Bremsbelagverschleißsensor	42556250	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.02.jpeg			
169	Bremsanlage	Bremskraftversorgung	3.0 Bremsluftbehälter	5803241933 / 504366378	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.43.jpeg			
170	Bremsanlage	Bremskraftversorgung	65 Bremsluftbehälter	99480041	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Iveco 05/2026				
171	Bremsanlage	Bremskraftversorgung	Hauptbremszylinder/Bremspumpe und Unterdruckspeicher	504075173	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.52.jpeg			
172	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit & Betriebsstoffe	Bremsflüssigkeit DOT 5.1, 1-Liter-Gebinde	f.becker_line · kfzteile24 2360-1081	4	Verbraucht / eingefüllt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbesätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558728094.pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
173	Elektrik & Energie	Energiespeicher & Ladetechnik	Sicherungen und Leitungsschutz Solaranlage	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
174	Elektrik & Energie	Energiespeicher & Ladetechnik	Solarkabel und Steckverbinder	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
175	Elektrik & Energie	Energiespeicher & Ladetechnik	Solarmodul(e)	—	1 System	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
176	Elektrik & Energie	Energiespeicher & Ladetechnik	Versorgungsbatterien 100 Ah	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 177-184 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
177	Elektrik & Energie	Energiespeicher & Ladetechnik	Victron Energy BlueSolar Laderegler	MPPT 100/20	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
178	Elektrik & Energie	Schalter & Sensoren	Schalter, genaue Funktion noch zuzuordnen	69500501	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.44.jpeg		Etikett eindeutig; Funktion am Foto nicht angegeben	
179	Elektrik & Energie	Starterbatterien	Starterbatterie VARTA ProMotive HD, 12 V, 125 Ah, 950 A	VARTA · kfzteile24 2230-10451	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
180	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Achsaufhängung	Achsschenkel / Radlagergehäuse links	GSP · kfzteile24 1580-128909	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558812857.pdf		Bestellung enthält zwei Achsschenkel ohne getrennte Seitennummer; Links-/Rechts-Ausführung am Teil dokumentieren.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
181	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Achsaufhängung	Achsschenkel / Radlagergehäuse rechts	GSP · kfzteile24 1580-128909	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 558812857.pdf		Bestellung enthält zwei Achsschenkel ohne getrennte Seitennummer; Links-/Rechts-Ausführung am Teil dokumentieren.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
182	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Achsaufhängung	Anschlagpuffer Vorderachsfederung	FAST · kfzteile24 1560-120077	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellung Nr. 553207081.pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
183	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Achsaufhängung	Hülse der Querlenkerlagerung	FAST · kfzteile24 1570-304430	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellung Nr. 553207081.pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
184	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Achsaufhängung	Lagerung / Gummilager Achskörper Vorderachse	LEMFÖRDER · kfzteile24 1570-91108858	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellung Nr. 553207081.pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 185-196 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
185	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Lenker & Gelenke	Lenker / Querlenker Vorderachse links	FAST · kfzteile24 1570-7979555	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: kfzteile24 - Rechnung 754412367.pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
186	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Lenker & Gelenke	Lenker / Querlenker Vorderachse rechts	FAST · kfzteile24 1570-7979839	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Fwd: kfzteile24 - Rechnung 754412367.pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
187	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Lenker & Gelenke	Trag-/Führungsgelenk Vorderachse	MEYLE 216 010 0011 · kfzteile24 1570-316227	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754412367 (3)(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
188	Fahrwerk & Luftfederung	Vorderachse – Befestigung	Schraubensatz Federbein-/Radlagergehäuse	TEDGUM TED71455 · kfzteile24 1540-9003045	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	754386214 (2)(1).pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
189	Fahrwerk & Luftfederung	Federn & Dämpfer	Stoßdämpfer hinten, Neuteile	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
190	Fahrwerk & Luftfederung	Federn & Dämpfer	Stoßdämpfer vorn Wagner-Spezialausführung	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
191	Fahrwerk & Luftfederung	Federn & Dämpfer	Stoßdämpferschraube	16683835	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
192	Fahrwerk & Luftfederung	Federn & Dämpfer	Stoßdämpferschraube	15202431	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
193	Fahrwerk & Luftfederung	Federn & Dämpfer	Stoßdämpferschraubenmutter	16750635	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
194	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Höhensensor Luftfederung links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
195	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Höhensensor Luftfederung rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
196	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Luftfederbalg hinten links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 197-212 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
197	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Luftfederbalg hinten rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
198	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Luftleitungen Luftfederung	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
199	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Steuergerät Luftfederung	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
200	Fahrwerk & Luftfederung	Luftfederung	Ventilblock Luftfederung	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
201	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Hintere Stabilisatorklemme	93801621	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
202	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Hinterer Diagonalenker einschließlich Buchsen	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation				
203	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Luftstabilisator	504170862	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
204	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Stabilisator Gummi hinten 24 mm	93801557	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
205	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Stabilisator hinten	504170843	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
206	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Stabilisator Metallbuchse hinten	93801625	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
207	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Stabilisatorauflängung	93821237	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
208	Fahrwerk & Luftfederung	Sonstige Komponenten	Stabilisatorgummi hinten	93801623	4	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
209	Fahrwerk & Luftfederung	Ventile & Regelung	Magnetventil	46768250	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto	photo_2026-09-08 12.06.32(1).jpeg		Iveco-Etikett „ELECTROVALVE/MAGNETVENTIL“	
210	Innenraum & Bedienung	Innenverkleidung & Ablagen	Abdeckblende / Zierblende (MOSTRINA)	5801259226	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	CNH/Iveco-Originaletikett im Foto	photo_2026-09-08 12.06.55.jpeg			
211	Innenraum & Bedienung	Innenverkleidung & Ablagen	Sonnenblende links	500312416	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
212	Innenraum & Bedienung	Innenverkleidung & Ablagen	Sonnenblende rechts	500312417	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 213-227 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
213	Innenraum & Bedienung	Schalter & Bedienung	Cockpit/Fahrerkabine umfassend neu aufgebaut; Boden, Verkleidungen, Schalter und Kleinteile	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation				
214	Innenraum & Bedienung	Schalter & Bedienung	Fensterheberschalter rechts	69500479 / 5801304492	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
215	Innenraum & Bedienung	Schalter & Bedienung	Lederlenkrad und erneuerte Bedienelemente	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation				
216	Innenraum & Bedienung	Schalter & Bedienung	Schalterfenster-Treiber	5801484225	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
217	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	06 – Veloursmatte	500043695	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
218	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Dachhimmel-Steckerclip	5801257520	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
219	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Drehbare Recaro-Sitze auf Schwinggestellen mit klappbaren Armlehnen	—	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
220	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Getränkehalter links	5801258687	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
221	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Getränkehalter, rechts	5801258686	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
222	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Innengriff links	500314227	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
223	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Innengriff rechts	500314228	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
224	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Innenraumfilter	500086267	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
225	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Innenraumfiltergehäuse	3802816	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
226	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Pedalabdeckung	500342221	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_348_3_2024				
227	Innenraum & Bedienung	Sonstige Komponenten	Pedalabdeckung	5801362080	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_348_3_2024				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 228-244 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
228	Karosserie, Türen & Exterieur	Beleuchtung	06 – Lichtschalter für die Vordertür	69500719	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
229	Karosserie, Türen & Exterieur	Beleuchtung	LED-Expositionsscheinwerfer auf Lightbar	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation				
230	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	Frontstoßstange	5801255053	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.45.jpeg			
231	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	Seitenstoßstangenhalterung, links	504198515	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
232	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	Seitenstoßstangenhalterung, rechts	504198513	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.20.jpeg			
233	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	Stoßstangenbefestigungsschraube	99489391	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
234	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	Stoßstangenhalter links	504192885	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
235	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	Stoßstangenhalter rechts	504192884	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
236	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	vordere Stoßstangenhalterung, links	500333817	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.16.jpeg			
237	Karosserie, Türen & Exterieur	Frontstoßstange & Halter	vordere Stoßstangenhalterung, rechts	500337600	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.18.jpeg			
238	Karosserie, Türen & Exterieur	Schall- & Wärmedämmung	Dämmmatte / Isoliermatte	5801837039	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.40.jpeg		Iveco-Etikett „INSULATING MAT / DÄMMMATTE“	
239	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	06- Spiegelgehäusedeckel	3800505	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_66_4_2024-1				
240	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Einstiegsleiste	5801822533 / 3804887	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_68_4_2024-1				
241	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Einstiegsstufe rechts	5801257176	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
242	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	gelenklose Scheibenwischerblätter	2994809	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
243	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Haubenlufteinlass	3802824	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
244	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	linke Einstiegsstufe	5801257175	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 245-259 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
245	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Radkappe	5801804152	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_348_3_2024				
246	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Radkappe -	99433624	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_348_3_2024				
247	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	rechte Spiegela bdeckung	3801911	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_6 6_4_2024-1				
248	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	rechte Spiegela rmbdeckung	3800501	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_6 6_4_2024-1				
249	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Ridgeline-Schn orchel, australische Ausführung	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumenta tion				
250	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Seitenleistenci p	500327000	5	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilelist e Ivemax 05/2026				
251	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Seitenleistenci p	500326896	20	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
252	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	SUPERWINCH EP 16.5, 8,5 t, mit 30-t-Kunstst offseil und maßgefertigter Traverse	—	1 System	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumenta tion				
253	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	untere Rolle des	500329841	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
254	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Vollständige Neulackierung der Karosserie und aufgearbeiteter Korrosionsschu tz	—	1 Fahrzeug	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumenta tion				
255	Karosserie, Türen & Exterieur	Sonstige Komponenten	Wischermecha nismus	500395028 / 504033863 / 504084722	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilelist e Ivemax 05/2026				
256	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Außentürgriff	504064079	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Ver packungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.42.jpeg		CNH-Etikett „DOOR HANDLE“	
257	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Hecktürschloss montage	500322650	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilelist e Ivemax 05/2026				
258	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	hintere Türdichtung 196 cm	504085327	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_6 6_4_2024-2				
259	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Hintertür-Schlo ssbolzen	16603625	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilelist e Ivemax 05/2026				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 260-273 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
260	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Kabelschloss	504201527	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
261	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	obere vordere Türdichtung	504032139	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
262	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Riegelverschlus für Seiten-/Hecktür	99489535	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_348_3_2024				
263	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Schiebetürschütz	500323289	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
264	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Schiebetürschütz	504062693	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
265	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Sicherheitsgurt schloss	3802900	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
266	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Sicherheitsgurt schloss	500329325	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
267	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Türschloss vorne, Mitte links	5801352920	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
268	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Türschloss vorne, rechts	5801352922	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
269	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Türschlösser, Schließbolzen, Rollen, Griffe, Dichtungen und Schutzleisten rundum	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teileliste / Rechnungen				
270	Karosserie, Türen & Exterieur	Türen & Beschläge	Vordertürdichtung R=L	504364956	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
271	Klimaanlage & Nebenaggregate	Klimakompressor	Abdeckung Luft federungskompressor	500353301	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_820_7_2025				
272	Klimaanlage & Nebenaggregate	Klimakompressor	Klimakompressor, Neuteil	NISSENS 89329 · kfzteile24 1732-2942	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	760690499(1).pdf			Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
273	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kondensator & Trockner	Klimakondensator mit integriertem Trockner, Neuteil	MAGNETI MARELLI 350203107500 · kfzteile24 1731-8861186	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	760690499(1).pdf			Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 274-282 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
274	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kondensator & Trockner	Separater Klimatrockner – bestellt, wegen integriertem Trockner nicht verwendet	NISSENS 95170 · kfzteile24 1730-11240	1	Ersatzbestand	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	760690499(1).pdf		Nicht eingebaut: Am tatsächlich montierten neuen Kondensator ist der Trockner integriert.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
275	Klimaanlage & Nebenaggregate	Verdampfer	Klimaverdampfer – Neuteil beschafft, vorhandener Verdampfer im Fahrzeug belassen	NRF 36207 · kfzteile24 1730-8699760	1	Beschafft / noch nicht eingebaut	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	760690499(1).pdf		Der Ausbau hätte die vollständige Zerlegung des Klimakastens erfordert; die vorhandene Einheit blieb eingebaut.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
276	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kältemittelleitungen	3.0 Klimaanlage anschlauch	504158577	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
277	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kältemittelleitungen	3.0 Klimaanlage anschlauch	504158579	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
278	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kältemittelleitungen	Halter und Befestigungselemente Klimaleitungen	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teilleiste / Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				
279	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kältemittelleitungen	Klimaanlagenschlauch	504086405	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
280	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kältemittelleitungen	O-Ring-/Dichtungssatz Klimaleitungen	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teilleiste / Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				
281	Klimaanlage & Nebenaggregate	Kältemittelleitungen	Schlauch, Einsatzbereich auf Etikett verdeckt	504127977	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	CNH/Iveco-Originaletikett im Foto	photo_2026-09-08 12.07.14.jpeg		Etikett bezeichnet das Teil ausdrücklich als HOSE; frühere Bezeichnung „Klimaanlagenkabel“ korrigiert. Genaue Funktion noch zuzuordnen.	
282	Klimaanlage & Nebenaggregate	Ventile & Regelung	06-09 Klimaanlage Expansionsventil	42554132	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.05.jpeg			

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 283-296 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
283	Klimaanlage & Nebenaggregate	Ventile & Regelung	Heizungsventil / Kühlmittel-Regelventil	500317859	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Iveco-Originaletikett „VALVOLA RISCALDAT“ im Foto	photo_2026-09-08 12.07.10.jpeg		Frühere Bezeichnung als Klimaanlage n-Druckventil korrigiert.	
284	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	3.0 Klimaanlage	504085756 / 504180619	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
285	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	3.0 Klimaanlage riemen	5802102131	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
286	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	3.0 Lichtmaschine 150 A	504385138	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
287	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	3.0 Lichtmaschinenkupplung	504088796	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
288	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	3.0 Lichtmaschinenriemenspanner	504086948	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
289	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	Kurzer linker Außenspiegel, klimatisierte Ausführung	5802031845	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_707_4_2024 (2)				
290	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	Lichtmaschinenriemen	5802102048	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
291	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	Riemenführung srolle für Klimaanlage Iveco	504084453	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
292	Klimaanlage & Nebenaggregate	Sonstige Komponenten	Verdampfer und Gehäuse geprüft; vorhandene Einheit dokumentiert	—	1	Geprüft / dokumentiert	Einzelteil	Arbeitsdokumentation				
293	Kraftstoffsystem	Kraftstofffilterung	Kraftstofffiltergehäuse mit Filter	42566526	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.29(1).jpeg			
294	Kraftstoffsystem	Kraftstofffilterung	Kraftstofffilterschutz	42559268	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
295	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	2.3 ; 3,0 Kraftstoffleitung	504148019	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.58.23.jpeg; photo_2026-09-08 11.58.30.jpeg			
296	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	3.0 Kraftstoffleitungen	504090435	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_872_6_2026[24687]				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 297-312 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
297	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	Anschlüsse und Leitungsverbin der Kraftstoffsystem	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Teilleiste / Rechnungen · aus Sammelposition aufgelöst				
298	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	Injektor-Rücklaufleitung	504384342	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Teileplanung / Nachweis				
299	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	Kraftstoffleitung	504148021	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.58.06.jpeg			
300	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	Kraftstoffleitung	504162467	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.57.42.jpeg			
301	Kraftstoffsystem	Kraftstoffleitungen	Kraftstoffleitung	5801280548 / 5801298515	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
302	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	06 - Tankklemme 100 Liter	504136597 / 5801576556 / 5801576555	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
303	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	06- Kraftstofftank 100 Liter	504135947	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.19.jpeg			
304	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Kraftstoffeinfüllstutzen mit Rohren	504100305	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.24.jpeg			
305	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Kraftstofftank-Entlüftungsrohr	504180452	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
306	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Kraftstofftankflanschdichtung	500359886	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
307	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Kraftstofftankflanschdichtung	500359887	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
308	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Tankdeckel	5801409020	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
309	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Tankdeckel	2993923	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
310	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Tankentlüftungsanschluss	504148889	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
311	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Tankentlüftungsrrohr	504180451	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.58.01.jpeg		Iveco-Etikett „BREATHING PIPE / ENTLÜFTUNGSROHR“	
312	Kraftstoffsystem	Tank & Entlüftung	Vakuumtankmontage	504075173	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.52.jpeg			

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 313-324 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller-Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
313	Kraftstoffsystem	Tankgeber & Sensorik	06 - O-Ring für Kraftstoffstandsensoren	504148887	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
314	Kraftstoffsystem	Tankgeber & Sensorik	Kraftstoffstandsensoren / Tankgeber	69505327	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.57.53(1).jpeg		Iveco-Etikett: COMB. INDIC. LEVEL SENSOR	
315	Kraftstoffsystem	Tankgeber & Sensorik	Kraftstoffstandsensoren Schwimmer	69500350 / 69503526	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
316	Kraftstoffsystem	Tankgeber & Sensorik	Kraftstoffstandsensorenstecker	69500350 / 69503526	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
317	Kraftstoffsystem	Tankgeber & Sensorik	Sensor, genaue Funktion noch zuzuordnen	500226612	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.07.jpeg		Iveco-Etikett „SENSOR“	
318	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	2.3 3.0 Kühlerentlüftung	42567624	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
319	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	2.3 3.0 vordere Kühlerabdeckung -	504136613	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.22.jpeg			
320	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	Behälter/Gehäuse, genaue Funktion noch zuzuordnen	5801256687	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.04.jpeg		Iveco-Etikett „CONTENITORE / CONTAINER“	
321	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	Behälter/Gehäuse, weitere Ausführung	5801256686	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.58.jpeg		Iveco-Etikett „CONTENITORE / CONTAINER“	
322	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	Innere Kühlerverkleidung / Luftführung	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Teileliste / Foto dokumentation aus Sammelposition aufgelöst				
323	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	Kühlkomponente NSD, Liefer-/Referenznummer	87180424 / 12805	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.36.jpeg		Lieferetikett „KUEHLUNG“; keine bestätigte Iveco-OE-Nummer	
324	Kühlung & Heizung	Kühler & Wärmetauscher	Motorkühler, Neuteil	HELLA - kfzteile24 1710-9649611	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1).pdf		Exakte HELLA-Hersteller-/OE-Nummer ist auf der Bestätigung nicht ausgewiesen und bleibt nachzutragen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 325-333 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
325	Kühlung & Heizung	Kühlerlüfter	3.0 Lüftergehäuse	FAST · kfzteile24 1720-8451701	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Erste der zwei einzeln bestellten Lüfterhauben; genaue Innen-/Außen-Zuordnung noch am Bauteil prüfen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
326	Kühlung & Heizung	Kühlerlüfter	Kühlerlüfter 3.0	FAST FT56007 · kfzteile24 1740-113671	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Fotoetikett eindeutig: COOLING FAN / KÜHLVENTILATOR. Frühere Listenummer 504154349 dadurch ersetzt.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
327	Kühlung & Heizung	Kühlerlüfter	Lüfterknopf R = L	5801476959	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_6 8_4_2024-1				
328	Kühlung & Heizung	Kühlerlüfter	Magnet-/Viskopplung des Kühlerlüfters	FAST FT45656 · kfzteile24 1720-164769	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf			Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
329	Kühlung & Heizung	Kühlerlüfter	Zweite Lüfterhaube / Luftführung des Wasserkühlers	FAST · kfzteile24 1720-7980109	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Zweite der zwei einzeln bestellten Lüfterhauben; genaue Innen-/Außen-Zuordnung noch am Bauteil prüfen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
330	Kühlung & Heizung	Kühlmittelschläuche	Kühlerschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1720-165013	FAST · kfzteile24 1720-165013	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Genaue Lage im Kühlkreislauf anhand Form/Verpackung noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
331	Kühlung & Heizung	Kühlmittelschläuche	Kühlerschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1720-165053	FAST · kfzteile24 1720-165053	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Genaue Lage im Kühlkreislauf anhand Form/Verpackung noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
332	Kühlung & Heizung	Kühlmittelschläuche	Kühlerschlauch Iveco, Ausführung kfzteile24 1720-7979930	FAST · kfzteile24 1720-7979930	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Genaue Lage im Kühlkreislauf anhand Form/Verpackung noch ergänzen.	kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
333	Kühlung & Heizung	Ladeluftkühlung	3.0 Ladeluftkühlerrohr	504086537 / 504098508	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Iveco 05/2026				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 334-347 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
334	Kühlung & Heizung	Ladeluftkühlung	3.0 Ladeluftkühlerrohr	504136611	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
335	Kühlung & Heizung	Ladeluftkühlung	Ladeluftkühler, Neuteil	MAGNETI MARELLI · kfzteile24 1710-148225	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf		Herstellerartikelnnummer auf der Bestellbestätigung nicht ausgedruckt; Webtreffer nur als Kandidat und daher nicht übernehmen.	Partnummer/Beleg aus kfzteile24 ergänzt 08.09.2026
336	Kühlung & Heizung	Ladeluftkühlung	Ladeluftschlauch	FAST · kfzteile24 1620-242110	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	kfzteile24-Bestellung/Rechnung; Fahrzeugzuordnung und Herstellerangabe geprüft	Bestellbestätigung zu Ihrer Bestellung Nr. 566212076(1). pdf			kfzteile24-Belegauswertung 08.09.2026
337	Kühlung & Heizung	Innenraumheizung	Heizungslufteinlass	3802817	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
338	Kühlung & Heizung	Innenraumheizung	Heizungslufteinlass	3802820	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
339	Kühlung & Heizung	Innenraumheizung	Heizungswärmetauscher im Innenraum	504136967	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Iveco-Originaletikett im Foto	photo_2026-09-08 11.09.40.jpeg			
340	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	03-11 unteres Wasserrohr	504086541	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.50.jpeg			
341	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	3.0 Euro 3 Thermostat	504084365	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
342	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	3.0 Thermostatdichtung	504090524	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
343	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	3.0 Wasserrohr-T-Stück	504136998	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
344	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	Anschluss-/Entlüftungsleitungen Ausgleichsbehälter	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
345	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	Deckel Kühlwasser-Ausgleichsbehälter	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
346	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	Kühlmitteltemperatursensor	500382599	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_818_7_2025				
347	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter	504136607	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Iveco-Originaletikett im Foto	photo_2026-09-08 11.09.24.jpeg			

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 348-360 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
348	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	Schlauch, genaue Einbaulage noch zuzuordnen	504150579	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.06.48.jpeg		CNH-Etikett „HOSE“; Funktionsangabe überdeckt	
349	Kühlung & Heizung	Kühlmittelkreislauf	Wasserpumpe	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
350	Kühlung & Heizung	Sonstige Komponenten	Mischklappen-Stellmotor; Klappe geprüft und synchronisiert montiert	—	1	Geprüft / dokumentiert	Einzelteil	Arbeitsdokumentation				
351	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Motorlagerung	Befestigungsschrauben und Muttern Motorlager	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
352	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Motorlagerung	Motorlager links	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
353	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Motorlagerung	Motorlager rechts	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
354	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Motorlagerung	Motorlager, LEMA-Ausführung / Vergleichsnummer Iveco	LEMA 1292.22 / Iveco 504046294	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 11.09.33.jpeg		Herstellerkarte eindeutig; Seite/Einbaulage anhand Foto nicht sicher	
355	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Schmierung & Abdichtung	Ölführung/Spritzschutz im Steuergehäuse	5801686484	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Teilenachweis				
356	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Schmierung & Abdichtung	Ölwanne einschließlich Dichtung und Befestigungsmaterial	—	1 Satz	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation				
357	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Schmierung & Abdichtung	Steuerdichtung 3.0	5802953497 / 504380259	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24003]				
358	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	2.3 3.0 Motorabdeckungsskissen	504114624	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teileliste Ivemax 05/2026				
359	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	3.0 Kurbelwelle ndichtring hinten	504014232	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
360	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	3.0 Kurbelwelle nschraube	98419203	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24003]				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 361-375 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
361	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	3.0 Ölmesstab	504187228	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_872_6_2026[24687]				
362	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	98-Öleinfülldeckel	500301568	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_66_4_2024-1				
363	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	Clip, der die Motorhaube schallisoliert	5801754281	20	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
364	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Sonstige Komponenten	Motorhauben-Öffnungszug	3801993 / 5801899744	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
365	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Steuertrieb	3.0 Steuergehäusedeckel	504082434	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24003]				
366	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Steuertrieb	F1C-Rumpfmotor - eingehend geprüft; Kurbeltrieb und Steuerketten ohne auffälligen sichtbaren Verschleiß	—	1	Geprüft / dokumentiert	Einzelteil	Fotodokumentation / Befund				
367	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Steuertrieb	Oberer Steuerdeckel-Öleinfüllstutzen	504087608	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_872_6_2026[24687]				
368	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Steuertrieb	Schalter für Fenster- und Spiegelsteuerung	5801484207	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
369	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Steuertrieb	Schalter für Fenster- und Spiegelsteuerung	5801304491	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_839_3_2024				
370	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Stromerzeugung & Riemetrieb	Kurbelwellenriemenscheibe / Schwingungsämpfer	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
371	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 170/180 PS Turbinenkrümmer	504048189	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung FV_621_3_2026				
372	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 180 PS Turbinenwasserschlauch	504221688	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
373	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 180 PS Turbinenwasserschlauch	504375212	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
374	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 180 PS Turbolader	504205349	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
375	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 Turbinenöleitung	504107714	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Originalteil-/Verpackungsfoto 08.09.2026	photo_2026-09-08 12.07.22.jpeg			

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 376-388 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
376	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 Turbinenöl- ohrschraube	504081281 / 4864082	2	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Bestell-/Teilleiste Ivemax 05/2026				
377	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	3.0 Turbolader- Ölleitung	504070682	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Rechnung [24004]				
378	Motor, Steuertrieb & Schmierung	Turbolader-Schmierung & -Kühlung	Original-Turbolader, Neuteil (nicht überholt)	504205349	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Teilleiste / Foto dokumentation				
379	Räder & Bereifung	Sonstige Komponenten	AT-Bereifung 235/75 R17.5 einschließlich Reserverad	—	5	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
380	Räder & Bereifung	Sonstige Komponenten	GABO-Spezialfelgen, Umbau von Zwillings- auf Einzelbereifung	—	4 + Reserve	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	GABO-Gutachten / Fotodokumentation				
381	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Ausziehbares Festbett ca. 200 x 140 cm	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				
382	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Autoterm Air 2D Diesel-Luftheizung einschließlich Einbaukomponenten	—	1 System	Eingebaut / ausgeführt	Baugruppe / Satz	Fotodokumentation				
383	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Dometic-Gasheerd	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
384	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Gaskühlschrank	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
385	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Handwaschbecken	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
386	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Küchenmodul / Möbelkorpus	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
387	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Maßgefertigte Edelstahl-Duschwanne	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
388	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	MaxxFan Deluxe AR16557 Dachlüfter	AR16557	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation				

Technische Masterdokumentation

POSITIONEN 389-390 VON 390

Pos.	Hauptsystem	Untergruppe	Bauteil / Maßnahme	OE-/Hersteller -Nr.	Menge	Status	Teileart	Nachweisquelle	Belegdatei / Foto	Einbaudatum	Bemerkungen / offene Fragen	Alt-Pos. / Bearbeitung
389	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Spüle	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				
390	Wohn- & Expeditionsausbau	Sonstige Komponenten	Trockentrenn- toilette	—	1	Eingebaut / ausgeführt	Einzelteil	Fotodokumentation · aus Sammelposition aufgelöst				